

数字水准仪使用手册

CL-07



第一版, V1.8

引 言

感谢您购买 CL-07 数字水准仪。为了更好地使用仪器，请仔细阅读本使用手册并妥善保管以便日后查阅，使用前参阅标准配置以确认所有部件是否齐全，为了方便阅读，对部分插图做了简化处理。

本产品执行标准：GB/T 10156-2009

本产品制造许可证号：（苏）制 0400302 号

本产品型式批准证书编号：2011L257-32

关键零部件：补偿器、CCD 传感器、微处理器、液晶。

一般操作注意事项

在使用本仪器之前，务必检查并确认该仪器各项功能运行正常。

●避免条码尺面和每节标尺联接处被弄脏或损伤

在标尺存放或运输时条码尺面和联接处可能会受到碰撞和损伤，如果条码被弄脏或损伤就难以精确读数和测量，因为仪器需要读出标尺的黑白条形码作为电信号，仪器的测量精度也会由此而降低，有时甚至无法进行测量。

●三脚架

水准仪应尽量使用木制三脚架，使用金属三脚架可能会产生晃动，从而影响测量精度，三脚架每根腿上的螺旋必须切实固紧。

●三角基座

如果基座安装不正确，测量精度可能受到影响，经常检查基座上的校正螺丝，基座上的中心固定螺旋要旋紧。

●装箱及防止仪器受震

作为精密测量仪器，在运输过程中，应尽可能减小震动或冲击，剧烈震动可能导致测量功能受损，仪器装箱时，务必关闭电源并取下电池。

●小心搬动仪器

搬动仪器时必须握住提手，且把仪器从三脚架上取下。

●避免仪器直接受到日晒雨淋或受潮

长时间将仪器放置在高温(+50℃)环境下，会对仪器的使用产生不良的影响，不要将仪器的物镜对准太阳光，否则会损坏仪器内部的部件。

●避免温度突变

仪器温度突变会导致测程缩短，当仪器从很热的汽车中搬出时，要让仪器逐渐适应周围的温度后方可使用。

●电池检查

在作业前应确认电池剩余电量。

●条码标尺

如果使用条码标尺，请戴上手套。

安全使用注意事项

忽视以下提示可能会导致重伤、死亡

- 严禁将仪器靠近燃烧的气体、液体、易爆物使用，不要在煤矿、高粉尘场所使用该仪器，以免发生燃烧爆炸。
- 严禁擅自拆卸或修理仪器，以免有火灾、电击或损坏物体的危险。拆卸和修理只有本公司及其授权的代理商才能进行。
- 严禁用望远镜直接观察太阳或经棱镜等反射物反射的阳光，以免对眼睛造成严重损坏。
- 在高压线或变压器附近使用标尺作业时应特别小心，以免接触造成触电事故。
- 严禁在雷电时使用标尺，以免雷电导致严重伤害或死亡。
- 严禁使用非生产商指定的充电器电池，否则可能会引起火灾。
- 严禁使用坏的电源电缆、插头和插座，否则可能会有火灾或电击的危险。
- 严禁使用潮湿的电池或充电器，否则可能会有火灾或电击的危险。
- 严禁将电池放在火里或高温环境中，否则可能会引起爆炸或伤害。
- 严禁使用非生产商说明书中指定的电源，否则会有火灾或电击的危险。
- 存放电池时不要使之短路，电池短路可能会引起火灾。
- 严禁用湿手拆装仪器及操作电源插头，否则会有电击的危险。
- 严禁在充电时将充电器盖住，以免高温可能引起火灾。
- 不要接触电池渗漏出的液体，以免有害化学物会造成皮肤的灼伤，同时须更换电池。

忽视以下提示可能会导致人员伤害或损坏物体

- 伤害:指伤痛、烧伤、电击等。。
- 损坏:指对建筑物、仪器设备或家具引起严重的破坏。
- 翻转仪器箱可能会损坏仪器。
- 请勿在仪器箱上站或坐，防止滑倒受伤。
- 请勿使用箱带、搭扣、合页、提手已损坏的仪器箱。以免仪器损坏或仪器箱跌落伤人。
- 在架设或搬运时，请注意防止三脚架的脚尖伤人。
- 请务必正确架设三角基座，若三角基座掉下来会使仪器受到严重损伤。

- 在三角架上架设仪器时，务必将三角架的中心螺丝旋紧以防仪器跌落下来造成严重后果。
- 架设仪器前，务必将三角架螺丝旋紧以防三角架倾倒造成严重后果。
- 搬运三脚架时务必将三角架螺丝旋紧以防三角架腿滑出伤人。

用户

- 本产品只能由专业人员使用。

用户必须是有相当水平的测量人员或有相当的测量知识，在使用、检查和校正前须了解使用者的情况和安全使用说明。

- 使用仪器时，请穿上必要的安全装(如安全鞋、安全帽)。
- 严禁将仪器直接置于地上，观测者离开仪器时，应将尼龙套（如有）罩在仪器上。

例外责任声明

- 本产品的用户应完全按使用说明书进行使用，并对仪器的性能进行定期检查。
- 因破坏性、有意的不当使用而引起的直接或间接的后果及利润损失，生产商及销售商对此不承担责任。
- 因自然灾害(如地震、风暴、洪水等)、火灾、事故或第三者责任而引起的直接或间接的后果及利润损失，生产商及销售商对此不承担责任。
- 因数据的改变、丢失、工作干扰等引起产品不工作，生产商及销售商对此不承担责任。
- 因不按使用说明书进行额外使用而引起的后果及利润损失，生产商及销售商对此不承担责任。
- 因搬运不当或与其它产品连接而引起的后果及利润损失，生产商及销售商对此不承担责任。

目 录


| | |
|-------------------|-------------|
| 引言 | (1) |
| 一般操作注意事项 | (2) |
| 安全使用注意事项 | (3) |
| 用户 | (4) |
| 例外责任声明 | (4) |
| 目录 | (5) |
| 1 各部件名称与功能 | (8) |
| 仪器部件名称 | (8) |
| 操作键及其功能 | (10) |
| 显示 | (11) |
| 2 测量准备工作 | (12) |
| 安置仪器 | (12) |
| 开机 | (13) |
| 电池剩余电量显示 | (14) |
| 设置记录模式[数据输出] | (14) |
| 数据卡 | (16) |
| 主菜单 | (16) |
| 设置 | (17) |
| 字符输入方法 | (17) |
| 标尺的照准与调焦 | (19) |
| 测量注意事项 | (21) |
| 3 标准测量模式 | (21) |
| 标准测量 | (21) |
| 高程放样 | (24) |
| 高差放样 | (25) |


| | |
|--------------------------|-------------|
| 视距放样 | (26) |
| 4 线路水准测量模式 | (28) |
| 开始线路测量 | (28) |
| 线路测量：后视、前视观测数据的采集 | (30) |
| 水准测量 1 | (30) |
| 水准测量 2 | (33) |
| 水准测量 3 | (35) |
| 水准测量 4 | (40) |
| 关于线路测量中点号的说明 | (45) |
| 重复测量[REP]键..... | (47) |
| 中间点测量[IN/SO]键..... | (49) |
| 放样测量[IN/SO]键..... | (50) |
| 过渡点上终止线路测量 | (53) |
| 水准点上终止线路测量 | (54) |
| 继续线路测量 | (56) |
| 5 其它功能 | (57) |
| 手工输入数据[MANU]键 | (57) |
| 距离显示[DIST]键 | (58) |
| 标尺倒置模式[-]键 | (59) |
| 记录数据的查询[SRCH]键 | (59) |
| 水平角测量 | (62) |
| 视距测量 | (63) |
| 6 数据卡/内存的格式化..... | (63) |
| 数据卡的格式化 | (64) |
| 内存的格式化 | (65) |
| 7 数据管理 | (66) |
| 在数据卡内创建一个文件夹 | (68) |

| | |
|--------------------------|-------------|
| 查找一个作业 | (69) |
| 复制作业 | (70) |
| 删除作业 | (71) |
| 检查内存或数据卡的容量 | (73) |
| 输出内存或数据卡中的文件 | (74) |
| 8 设置模式 | (75) |
| 设置模式菜单 | (75) |
| 更改设置模式 | (78) |
| 9 电池的使用与充电 | (79) |
| 机载充电电池 | (79) |
| 10 检校模式 | (79) |
| 圆水准器的检校 | (79) |
| 仪器视准线误差 | (80) |
| 11 仪器存放注意事项 | (83) |
| 12 技术指标 | (85) |

1 各部件名称与功能

仪器部件名称

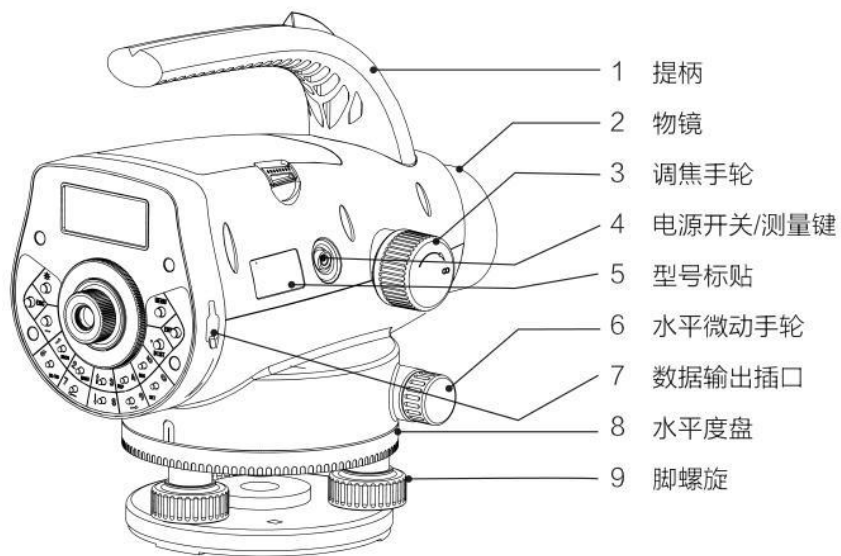

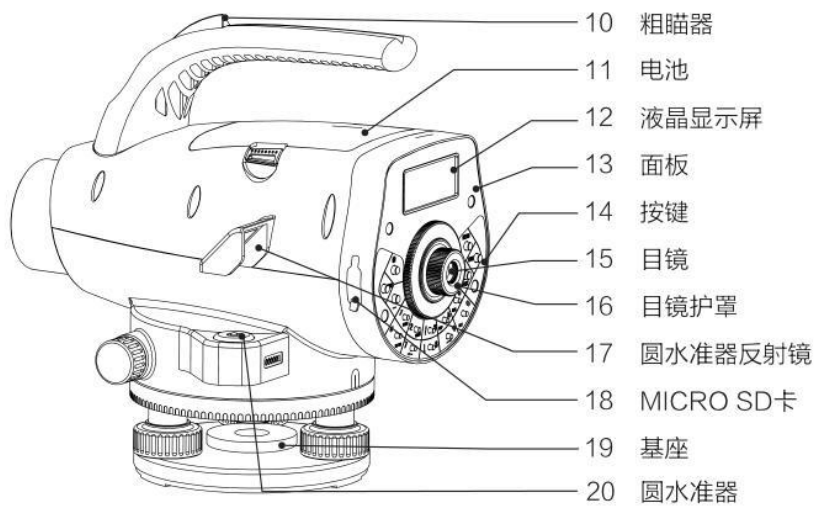

操作键及其功能

| 键 符 | 键 名 | 功 能 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| POW/MEAS | 电源开关/测量键 | 仪器开关机和用来进行测量 开机:仪器待机时轻按一下;关机:按约五秒左右; |
| MENU | 菜单键 | 进入菜单模式, 菜单模式有下列选择项:标准测量模式、线路测量模式、检校模式、数据管理和格式化内存 / 数据卡。 |
| DIST | 测距键 | 在测量状态下按此键测量并显示距离。 |
| ↑ ↓ | 选择键 | 翻页菜单屏幕或数据显示屏幕。 |
| → ← | 数字移动键 | 查询数据时的左右翻页或输入状态时左右选择。 |
| ENT | 确认键 | 用来确认模式参数或输入显示的数据 |
| ESC | 退出键 | 用来退出菜单模式或任一设置模式, 也可作输入数据时的后退清除键。 |
| 0~9 | 数字键 | 用来输入数字 |
| — | 标尺倒置模式 | 用来进行倒置标尺输入, 并应预先在测量参数下, 将倒置标尺模式设置为‘使用’。 |
|  | 背光灯开关 | 打开或关闭背光灯 |
| . | 小数点键 | 数据输入时输入小数点; 在可输入字母或符号时, 切换大小写字母和符号输入状态。 |
| REC | 记录键 | 记录测量数据。 |
| SET | 设置键 | 进入设置模式, 设置模式是用来设置测量参数、条件参数和仪器参数。 |
| SRCH | 查询键 | 用来查询和显示记录的数据。 |
| IN / SO | 中间点 / 放样模式键 | 在连续水准线路测量时, 测中间点或放样。 |
| MANU | 手工输入键 | 当不能用[MEAS]键进行测量时, 可从键盘手工输入数据。 |
| REP | 重复测量键 | 在连续水准线路测量时, 可用来重测已测过的后 |

| | | |
|--|--|-------|
| | | 视或前视。 |
|--|--|-------|

显示

显示屏采用点阵式液晶显示(LCD)，可显示 4 行，每行 20 个字符。

显示屏背景光开关 (ON/OFF)

屏幕背景光开关可任意选择，可以通过按键“☀”互换，也可以通过仪器参数的背景光设置来实现。

对比度调节

显示屏亮度分为九级，设置方法见“设置模式”。

示例

| | |
|---------|-----|
| 主菜单 | 1/2 |
| ▶标准测量模式 | |
| 线路测量模式 | |
| 检校模式 | |

标准测量模式

| | |
|---------|-----|
| 主菜单 | 1/2 |
| 标准测量模式 | |
| ▶线路测量模式 | |
| 检校模式 | |

线路测量模式

| |
|---------------|
| 标准测量模式 |
| 标尺: |
| 视距: |
| 开始测量: >>>>>>> |

正在测量

显示符号

| 显示 | 含 义 | 显 示 | 含 义 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------|
| p | 表示当前数据已存储 | a/b | 表示还有另页或菜单，可按[▲] [▼]键翻阅, b:总页数, a:当前页 |
|  | 电池电量指示 | Inst Ht | 仪器高 |
| BM# | 水准点 | CP# | 转换点 |
| I | 标尺倒置 | | |

2 测量准备工作

安置仪器

安置三脚架

应使用配套的 E 型铝制三脚架或宽框三脚架，或球头铝制三脚架。

1. 伸缩三脚架三条腿到合适的长度，并拧紧腿部中间部分固定螺帽。
2. 固紧三脚架头上的六角螺母，使三脚架腿不致于太松。将三脚架安置在给定点上，张开三脚架，使腿的间距约一米或脚架张角能保证三脚架稳定，先固定一个脚，再动其他二个脚使水准仪大致水平，如有必要可再伸缩三脚架腿的长度。
3. 将三脚架腿踩入地面内使其固定在地面上。

将仪器安装到三脚架头上

从仪器箱内小心取出仪器并安置到三脚架头上

1. 将三脚架中心螺旋对准仪器底座上的中心，然后旋紧脚架上的中心螺旋直到将仪器固定在三架头上。
2. 如果需要用水平度盘测定角度或设定一条线，则须用垂球将仪器精确地对中。
3. 利用三个脚螺旋使圆水准器气泡居中，即置平仪器，若使用球头三脚架，则应先轻轻松开脚架中心螺旋，然后将仪器围绕三脚架头顶部转动使圆水准器泡居中，当气泡位于圈内即可旋紧脚架上的固定螺母。

安置仪器在给定点上(对中)


当仪器用于测角或定线，则该仪器必须用垂球精确安置在给定点上。

1. 将垂球钩挂在三脚架中心螺旋的垂球架上。
2. 然后将垂球线挂到垂球上，用滑动装置调节线的长度使垂球位于合适的高度上。
3. 如果仪器未对准给定点，可将仪器移动到该点上，而无需改变三脚架腿与架头之间的关系。首先将三脚架大致安置到给定点上，使垂球偏离该点约在 1cm 以内，握住三脚架的两条腿，相对于第三条腿进行调节，使架头水平、高度适当，架腿张开合适可触及地面。
4. 最后一边观察垂球和架头一边将每条架腿踩入地面内。

5.略微松开三脚架中心螺旋，在架头上轻轻移动仪器，使垂球正好对准给定点，然后将三脚架中心螺旋旋紧。

整平仪器

用脚螺旋将圆水准器的气泡调整居中。先将圆水准器放在适当位置，然后用双手同时向内或向外(即以相反方向)旋转脚螺旋，使一个升高、一个降低。当气泡未居中而处于 a 处；同时按图上箭头所示向内旋转 1、2 两个脚螺旋，使气泡由 a 移动到 b 处；再转动脚螺旋 3，使气泡居中。这项工作要反复进行，直至仪器旋转到任何方向，气泡都居中为止。在整平的过程中，须记住左手拇指规则：“左手拇指旋转脚螺旋的运动方向，就是气泡移动的方向”，不可盲目地转动脚螺旋。

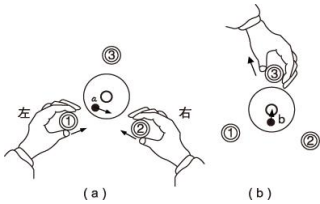

注:整平过程中不要触动望远镜

照准与调焦

- 1.利用粗瞄期将望远镜对准标尺。
- 2.慢慢旋转目镜使十字丝影像最为清晰。
- 3.旋转调焦手轮直至标尺的影像最为清晰，转动水平微动螺旋使标尺的像在十字丝竖丝的中心。
- 4.通过望远镜进行观察，将眼睛在目镜后上下左右稍做移动，若发现十字丝与标尺影像无相对运动，则调焦工作完成，否则从步骤 1 重新进行。

注意：如果十字丝和调焦不清晰可能会影响到测量结果的准确性。


开 机

按下右侧开关键(POW/MEAS)开机上电。

电池剩余电量显示

电池图标显示电池的剩余容量

电池图标

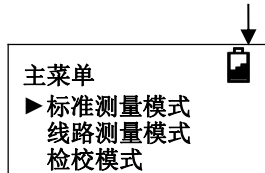

满



充足



过半



电量不足, 尽快更换新电池或充电



不能测量, 片刻后仪器自动断电, 需更换新电池

设置记录模式 (数据输出)

为了将观测数据存入仪器内存或 SD 卡, 在设置条件参数的数据输出模式菜单项“数据输出”就必须设置为内存或 SD 卡, 在实施线路水准测量之前, 数据输出必须设置为内存或 SD 卡, 默认的纪录模式为“关”。

1.内存:

观测数据 (作业) 存入仪器内存

- 要将所存储的数据保存到, 可选择“条件参数”中的数据输出为内存。
- 内存为 16Mbit。
- 内存最多可存储 20000 个点的数据。
- 内存中的作业号最多可达 256 个。
- 内存中不能创建文件夹。

2.SD 卡:

观测数据可直接存入 SD 卡

•为了将存储的数据保存到 SD 卡，可选择“条件参数”中的数据输出为 SD 卡。

3.USB 接口:

将 CL-07 用电缆联接到外部设备，然后实时传送观测数据。

本模式下只能选用标准测量方式

4.关

测量数据只显示而不存储也不输出，此时不能线路测量。

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 在显示菜单状态下按 [SET] 键，进入设置模式，详情见“设置模式”； | [SET] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 主菜单 1/2 标准测量模式 线路测量模式 检校模式 </div> |
| 2. 按 [▲] 或 [▼] 键，进入设置记录模式（条件参数）； | [▲] 或 [▼] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 设置 测量参数 ► 条件参数 仪器参数 </div> |
| 3. 按 [ENT] 键； | [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 设置条件参数 1/2 点号模式 显示时间 ► 数据输出 </div> |
| 4. 按 [▲] 或 [▼] 键，选择数据输出，再按 [ENT]。 | [▲] 或 [▼] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 设置数据输出 1/2 ► OFF 内存 SD 卡 </div> |
| | [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 设置数据输出 1/2 OFF ► 内存 SD 卡 </div> |

注:当仪器的输出为内存时右上角显示“F”，输出为 SD 卡时右上角显示“S”，输出为

USB 时右上角显示“U”，输出为 OFF 时右上角无显示。

数据卡

可以用 SD 存储数据、复制作业数据和查阅坐标数据。

要使用 SD 卡，须将“数据输出”设置为“SD 卡”。

格式化 SD 卡参见“格式化数据卡/内存”。

SD 卡管理参见“存储管理”。

注:当数据正在读写 SD 卡时不要取下电池和 SD 卡，否则已存入的数据会受到破坏，甚至会影响到内存的存储；损坏的 SD 卡可能会破坏内存的存储。建议用户将“数据输出”设置成“内存”，导出数据时将内存里的作业拷贝至 SD 卡。

主菜单


主菜单模式包括以下项目，不是所有菜单选项均可同时提供选用

例如:若记录模式为“USB 和 OFF”，则无法进行线路测量和检校模式。如果进入线路测量模式，那么“开始线路水准测量”和“继续线路水准测量”不能同时提供选用。

| | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 | |
|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|--|
| 主菜单 [MENU] | 标准测量 模式 | 标准测量 | | | |
| | | 高程放样 | | | |
| | | 高差放样 | | | |
| | | 视距放样 | | | |
| | 线路测量 模式 | 开始线路测量 | 三等水准测量 (BFFB) | | |
| | | 继续线路测量 | 四等水准测量 (BBFF) | | |
| | | 结束线路测量 | 后前/后中前 | | |
| | | | 二等水准测量 (往返测) | | |
| | 检校模式 | 方式 A | | | |
| | | 方式 B | | | |
| | 数据管理 | 生成文件夹 | | | |
| | | 删除文件夹 | | | |
| | | 输入点 | | | |
| | | 拷贝作业 | 内存 / SD 卡 | 作业 / 点号 / BM# | |
| | | 删除作业 | 内存 / SD 卡 | | |
| 查找作业 | | 内存 / SD 卡 | | | |
| 文件输出 | | 内存 / SD 卡 | | | |
| 检查容量 | 内存 / SD 卡 | | | | |

| | | | |
|--|-----|--|-----------|
| | 格式化 | | 内存 / SD 卡 |
|--|-----|--|-----------|

设置

设置键用来对仪器的参数进行设置，当仪器用来进行精密测量时，建议使用多次测量，多次测量的平均可以提高测量的精度；用户可选择是否自动关机，自动关机的时间为 5 分钟，线路测量时关机时会自动保存上一站的测量数据。仪器的背景光也可以用“”来转换。

| | | | |
|-------------|------|--------|---------------------------------------|
| 设置 [SET] | 测量参数 | 测量模式 | 单次测量 / N 次测量 / 连续测量 |
| | | 最小读数 | 标准 0.1 mm / 精密 0.01 mm |
| | | 标尺倒置模式 | 使用 / 不使用 |
| | | 数据单位 | 米 / 英尺 |
| | | 限差 | 前后视距差/累积视距差/高差限差/ 高差之差限差/视距限值/视高限值 |
| | 条件参数 | 点号模式 | 点号递增 / 点号递减 |
| | | 显示时间 | 1~9 秒 |
| | | 数据输出 | OFF / 内存 / SD 卡 / 通讯口输出 |
| | | 通讯参数 | 标准参数 / 用户设置 |
| | | 自动关机 | 开 / 关 |
| | 仪器参数 | 对比度 | 1~9 |
| | | 背景光 | 开 / 关 |
| | | 仪器信息 | |
| | | | |

字符输入方法

当记录模式打开时，在需要输入的地方可以输入字母和数字等字符。


| 项 目 | 字 符 | 最大长度 |
|--------------------------------|---------------------|--------|
| 文件夹名，作业名，测量号，点号 (仅适用于 SD 卡) | 可输入大小写字母、数字和所有符号等字符 | 8 个字符 |
| 注记 | 可输入大小写字母、数字和所有符号等字符 | 16 个字符 |

[例如]在‘注记1’提示时输入“Tp#7”：

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 按[●]键，进入大写字母输入模式； | [●] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 注记#1? => </div> |
| 2. 按[◀]或[▶]键，直至光标在字母“T”位置闪烁； | [◀]或[▶] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 注记#1? => QRSTUVWXYZABCDEFGHIJ </div> |
| 3. 按[ENT]键，输入字母“T”并显示在底行； | [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 注记#1? => JKLMNOPQRSTUVWXYZABC </div> |
| 4. 按[●]，进入小写字母输入模式； | [●] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 注记#1? => T qrstuvwxyzabcdefghij </div> |
| 5. 按[◀]或[▶]键，直至光标在字母“p”位置闪烁；再按[ENT]； | [◀]或[▶] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 注记#1? => T fghijklmnopqrstuvwxyz </div> |
| 6. 按[●]，进入符号输入模式； | [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 注记#1? => Tp fghijklmnopqrstuvwxyz </div> |
| 7. 按[●]，进入符号输入模式； | [●] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 注记#1? => Tp ?@[^_{}!"#\$%&'()* </div> |
| 7. 按[◀]或[▶]键，直至光标在符号“#”位置闪烁；再按[ENT]； | [◀]或[▶] [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 注记#1? => Tp # </div> |

| | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">[] ^ { } ! " # \$ % & ' () * + -</div> |
| <p>8.按[ESC]键,进入数字输入模式;</p> <p>9.按[7]号键,确认显示的字符内容后,按[ENT]键。</p> | <p>[ESC]</p> <p>[7] [ENT]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 标准测量模式 笔记# 1 ? => T#p# [] ^ { } ! " # \$ % & ' () * + - </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 笔记# 1 ? => T#p#7 </div> |

 ●按[●],用于改变不同的字符输入模式。



●可输入的符号如下:


!" # \$ % & () * + - . / : ; < = > ? @ [_] ^ \ { }

标尺的照准与调焦

1. 调焦

测量时应先调整目镜旋钮，使视场内十字丝最清晰，然后调整调焦旋钮使标尺条码为最清晰并使十字丝的竖丝对准条码的中间；

精密的调焦可缩短测量时间和提高测量精度，当进行高精度测量时要求精确地调焦，同时进行多次测量。

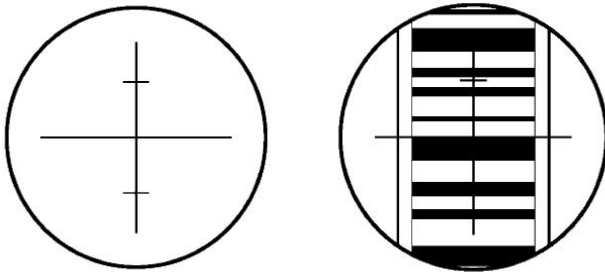

2. 障碍物

只要标尺不被障碍物(如树枝等)遮挡 30%，就可以进行测量。即使十字丝中心被遮挡，若视场被遮挡的总量大于 30%，也可进行测量，但此时的测量精度可能会受到一定的影响。




3. 阴影和震动

当标尺遇到阴影遮盖和震动时测量精度可能会受到一定的影响，某些特殊情况下可能会不能测量。

4. 背光和反光

当标尺所处的背景比较亮影响标尺的对比度时，仪器可能不能测量，可以通过遮挡物镜端减少背景光进入物镜以利于测量；当有强光进入目镜时，仪器也可能不能测量，测量者可以遮挡目镜的强光以利于测量。

若标尺的反射光线过强，稍将标尺旋转以减少其反射光线强度。

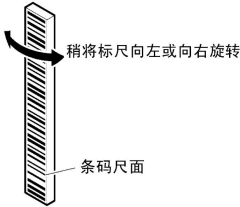


在太阳位置较低的时间(如在早晨或傍晚)，或在阳光直接照射仪器物镜时，建议用手或遮阳伞遮挡一下阳光。

测量注意事项

要充分发挥仪器的功能，请注意下列几点：

1. 在足够亮度的地方架设标尺，在条件许可的情况下应使用全把标尺，不要只用半把标尺，使用塔式条码尺时应将标尺拉出至卡口位置，使塔尺接口之间的间距符合要求；

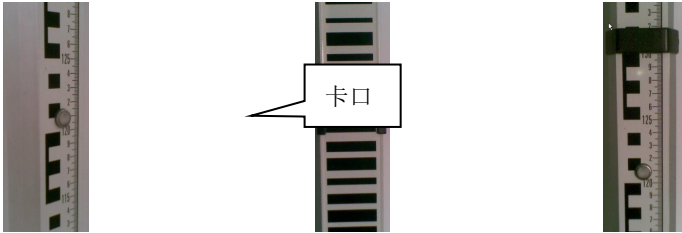

若使用照明时，则应尽可能照明整个标尺，否则可能会影响到测量精度。

2. 标尺被遮挡不会影响测量功能，但若树枝或树叶遮挡标尺条码，可能会显示

错误并影响测量。

3.当因为标尺处比目镜处暗而发生错误时，用手遮挡一下目镜可能会解决这一问题。

4.标尺的歪斜和俯仰会影响到测量的精度，测量时要保持标尺和分划板竖丝平行且对中，标尺应完全拉开并适当固定，测量时应尽可能保证标尺连接处的精确性，并避免通过玻璃窗测量。

5. 在使用之前，长时间存放和长途运输后请首先检验和校正电子和光学的视线误差，然后校准圆水准器，同时保持光学部件的清洁。

3 标准测量模式

标准测量模式包含标准测量、高程放样、高差放样和视距放样；

标准测量

标准测量是只用来测量标尺读数和距离，而不进行高程计算。当“条件参数”的“数据输出”为“内存”或“SD”卡时，则需输入作业名和有关注记，所有的观测值须手动按[REC]记录到内存或数据卡中。

有关测量次数的选择见“测量参数”中的“测量模式”。

[测量实例] :数据输出（内存），每次观测进行三次测量。

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. [ENT]键; | [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 主菜单 1/2 ▶ 标准测量模式 线路测量模式 检校模式 </div> |
| 2. [ENT]键; | [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 ▶ 标准测量 高程放样 高差放样 </div> |
| 3. 输入作业名并按[ENT] ※1), 3); | 输入作业名 [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量 作业? =>J01 </div> |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. 输入新测量号 12 并按[ENT] ※1), 3);</p> <p>5. 输入笔记 1-3 并按[ENT] ※1), 3);</p> <p>●要跳过笔记并直接地进入步骤 (6), 只要在 ‘笔记#1’ 提示时按[ENT]即可;</p> <p>6. 输入测量点的点号。</p> <p>7. 瞄准标尺;</p> <p>8. 按[MEAS]键; 进行三次测量并结果显示 M 秒※4) ※5); ●若水准仪设置为连续测量, 则按[ESC]键, 这时屏幕显示最后一次测量值 M 秒;</p> <p>9. 按[REC]键, 存储显示的数据 ※6)。</p> | <p>输入测量号[ENT]</p> <p>输入笔记 1 [ENT]</p> <p>输入笔记 2 [ENT]</p> <p>输入笔记 3 [ENT]</p> <p>[MEAS] 连续测量 [ESC]</p> <p>[REC]</p> | <p>标准测量 测量号 =>12</p> <p>标准测量 笔记#1? =>1</p> <p>标准测量 笔记#2? =>1</p> <p>标准测量 笔记#3? =>1</p> <p>标准测量 点号 =>P01</p> <p>标准测量 按[MEAS]开始测量 测量号:12</p> <p>标准测量 标尺: 视距: 开始测量>>>>>>>>>></p> <p>标准测量 p 1/2 标尺均值:0.8263m 视距均值:18.818m N:3 δ :0.04mm</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※1)作业名最多可输入 8 个大写字母或数字, 而笔记可输入 16 个大小写字母、数字或符号;

※2)测量号最多可输入 8 个数字;

※3)当记录模式关时, 作业名、测量号和注记不能输入;

●测量号 (Mn) 与点号 (Pn) 间的关系如下:

| | | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|-----------|
| Mn 11 | Pn 1 | Mn 12 | Pn 1 | Mn 13 | Pn 1..... |
| | Pn 2 | | Pn 2 | | Pn 2 |
| | Pn 3 | | Pn 3 | | Pn 3 |
| | : | | : | | : |
| | . | | . | | . |

※4)显示的时间可在设置模式, 参见“设置模式”;

※5)当完成测量时, 显示下列数据。按[▲]或[▼]键可以交替显示屏幕内容;

※6)存储后, 点号会自动递增或递减, 测量之前可以按[ESC]更改测量号。

测量完毕, 按[▲]或[▼]键显示屏幕内

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------|--|--------------|--|------|------------------|------|-----|-------|--|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <table border="1"><tr><td>标准测量</td><td>1/2</td></tr><tr><td>标尺均值:0.8263m</td><td></td></tr><tr><td>视距均值:18.818m</td><td></td></tr><tr><td>N: 3</td><td>δ:0.04mm</td></tr></table> <p style="text-align: center;">▼</p> <table border="1"><tr><td>标准测量</td><td>2/2</td></tr><tr><td>测量:12</td><td></td></tr><tr><td>点号:1</td><td></td></tr></table> | 标准测量 | 1/2 | 标尺均值:0.8263m | | 视距均值:18.818m | | N: 3 | δ :0.04mm | 标准测量 | 2/2 | 测量:12 | | 点号:1 | | <p>距离显示 N-次测量:平均值 连续测量:最后一次观测 N:测量次数 δ:标准偏差</p> <p>测量号显示 点号显示</p> |
| 标准测量 | 1/2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 标尺均值:0.8263m | | | | | | | | | | | | | | | |
| 视距均值:18.818m | | | | | | | | | | | | | | | |
| N: 3 | δ :0.04mm | | | | | | | | | | | | | | |
| 标准测量 | 2/2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 测量:12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 点号:1 | | | | | | | | | | | | | | | |

高程放样

由已知点 A 的高程 H_a 推算出的高程值 $H_a + \Delta H$, 仪器可以根据输入的高程值 $H_a + \Delta H$ 来测出相应的地面点 B, 本测量不进行存储。

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|---------|-----|-----|
|---------|-----|-----|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. [ENT]键;</p> <p>2. [ENT]键;</p> <p>3. 输入后视点高程并按 [ENT] ;</p> <p>4. 输入放样点高程并按 [ENT] ;</p> <p>5. 瞄准后视点并调焦, 按 [MEAS];</p> <p>6. 显示后视点测量值并按 [ENT];</p> <p>7. 瞄准放样点并调焦, 按 [MEAS];</p> | <p>[ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>输入高程 [ENT]</p> <p>输入高程 [ENT]</p> <p>[MEAS]</p> <p>[ENT]</p> <p>[MEAS]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 主菜单 1/2 ▶标准测量模式 线路测量模式 检校模式 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 标准测量模式 标准测量 ▶高程放样 高差放样 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 高程放样 输入后视高程 =23.000 m </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 高程放样 输入放样高程 =25.000 m </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 高程放样 测量后视点 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 高程放样 B 标尺: 1.512m B 视距: 26.78m N:3 δ :0.4mm </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 高程放样 测量放样点 按[MEAS]开始测量 </div> |
| <p>8. 显示放样点测量值和放样值, 若显示↑表示标尺偏低, 须将标尺上移;</p> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 高程放样 S 标尺: 1.612m 放样: ↑2.100m N:3 δ :0.4mm </div> |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. 按 [▲]或[▼]键可以查阅放样点的视距和高程；按 [ENT]；</p> <p>10. 按 [REP] 重新开始新的放样，重新开始后视点的测量；按 [ENT] 继续放样点的测量；按 [ESC] 退出高程放样。</p> | <p>[▲]或[▼] [ENT]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 高程放样 S 视距： 26.78m 高程： 22.90m </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 高程放样 REP: 新的测量 ENT: 继续 ESC: 退出测量 </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

高差放样

由已知 A 点到 B 点的高差 ΔH ，仪器可以根据输入的高差值 ΔH 来测出相应的地面点 B，本测量不进行存储。

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. [ENT]键；</p> <p>2. [ENT]键；</p> <p>3. 输入前后视点高差并按 [ENT] ；</p> | <p>[ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>输入高差 [ENT]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 主菜单 1/2 ▶ 标准测量模式 线路测量模式 检校模式 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 标准测量模式 标准测量 高程放样 ▶ 高差放样 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 高差放样 输入放样高差 =- 1.000 m </div> |
| <p>4. 瞄准后视点并调焦，按 [MEAS]；</p> | <p>[MEAS]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 高差放样 测量后视点 按[MEAS]开始测量 </div> |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>5. 显示后视点测量值并按 [ENT];</p> | <p>[ENT]</p> | <p>高差放样 B 标尺: 1.5120m B 视距: 26.78m N:3 δ:0.4mm</p> |
| <p>6. 瞄准放样点并调焦, 按 [MEAS];</p> | <p>[MEAS]</p> | <p>高差放样 测量放样点 按[MEAS]开始测量</p> |
| <p>7. 显示放样点测量值和放样值, 若显示↓表示标尺偏高, 须将标尺下移;</p> | | <p>高差放样 S 标尺: 1.6120m 放样: ↓0.900m N:3 δ:0.4mm</p> |
| <p>8. 按 [▲]或[▼]键可以查阅放样点的视距和高程; 按 [ENT];</p> | <p>[▲]或[▼] [ENT]</p> | <p>高差放样 S 视距: 26.78m 高差: -0.1000m</p> |
| <p>9. 按 [REP] 重新开始新的放样, 重新开始后视点的测量; 按 [ENT] 继续放样点的测量; 按 [ESC] 退出高程放样。</p> | | <p>高差放样 REP: 新的测量 ENT: 继续 ESC: 退出测量</p> |

视距放样

由已知 A 点到 B 点的距离 D_{ab} , 仪器可以根据输入的距离值 D_{ab} 来测出相应的地面点 B, 本测量不进行存储。


| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|---------|-----|-----|
|---------|-----|-----|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. [ENT]键;</p> <p>2. [▼]键;</p> <p>3. [ENT]键;</p> <p>4. 输入放样视距并按[ENT] ;</p> <p>5. 瞄准放样点并调焦, 按 [MEAS];</p> <p>6. 按 [▲]或[▼]键可以查阅放样点的标尺读数和输入值; 按 [ENT];</p> <p>7. 按 [ENT] 继续放样点的测量; 按 [ESC] 退出高程放样。</p> | <p>[ENT]</p> <p>[▼]</p> <p>[ENT]</p> <p>输入放样视距 [ENT]</p> <p>[MEAS]</p> <p>[▲]或[▼] [ENT]</p> <p>[ENT] 或 [ESC]</p> | <div data-bbox="685 175 964 297" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 主菜单 1/2 ▶标准测量模式 线路测量模式 检校模式 </div> <div data-bbox="685 326 964 448" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 标准测量 高程放样 ▶高差放样 </div> <div data-bbox="685 477 964 599" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 标准测量模式 ▶视距放样 </div> <div data-bbox="685 628 964 750" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 视距放样 输入放样视距 =15.000 m </div> <div data-bbox="685 779 964 901" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 视距放样 测量放样点 按[MEAS]开始测量 </div> <div data-bbox="685 930 964 1052" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 视距放样 S 视距: 26.78m 放样: ←11.78m </div> <div data-bbox="685 1081 964 1203" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 视距放样 S 标尺: 1.005m 输入: 15.00m </div> <div data-bbox="685 1232 964 1354" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 视距放样 ENT:继续 ESC:退出测量 </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4 线路测量模式

在线路测量中，“数据输出”必须设置为“内存”、“SD卡”，本章示例假定“数据输出”为“内存”。

若要将线路水准测量数据直接存入数据存储卡内，则“数据输出”必须设置为“SD卡”。

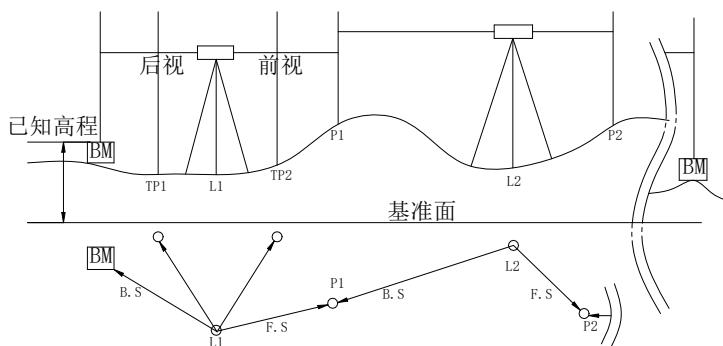

开始线路测量

开始线路测量用来输入作业名、基准点号和基准点高程，输入这些数据后，开始线路的测量。

水准测量 1: 三等水准测量 (后前前后 BFFB);

水准测量 2: 四等水准测量 (后后前前 BBFF);

水准测量 3: 后前/后中前 (BF/BIF)

水准测量 4: 二等水准测量 (往返测: 后前前后/前后后前 aBFFB);

当一个测站测量完后, 用户可以关机以节约电源, 再次开机后仪器会自动继续下一个站点的测量。如当前测站未测量完成就关机, 再次开机后需重新测量此测站。

| | | |
|---------|-----|-----|
| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|---------|-----|-----|

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.[ENT]键;</p> <p>2.按[ENT]键;</p> <p>3.输入作业名并按[ENT] ;</p> <p>4. 按[▲]或[▼]选择线路测量模式并按[ENT];</p> <p>5. 按[▲]或[▼]选择手动输入水准基准点高程或者※1)调用已存入的基准点高程并按[ENT];</p> <p>6. 输入水准点点号并按[ENT];</p> <p>7.输入注记并按 [ENT]; ※2) (如果不需输入直接按[ENT]);</p> | <p>[ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>输入作业名 [ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>[ENT]或[ESC]</p> <p>[ENT]</p> <p>[ENT]</p> | <div data-bbox="682 180 969 305"> <p>主菜单 1/2 标准测量模式 ▶线路测量模式 检校模式</p> </div> <div data-bbox="682 337 969 462"> <p>线路测量模式 ▶开始线路测量 继续线路测量 结束线路测量</p> </div> <div data-bbox="682 495 969 613"> <p>线路测量模式 作业? =>J01</p> </div> <div data-bbox="682 646 969 771"> <p>线路测量模式 ▶三等水准测量(BFFB) 四等水准测量(BBFF) 后前/后中前(BF/BIF)</p> </div> <div data-bbox="682 803 969 922"> <p>线路测量模式 ▶输入后视点 调用已存点</p> </div> <div data-bbox="682 954 969 1079"> <p>线路测量模式 BM#? =>B01</p> </div> <div data-bbox="682 1112 969 1230"> <p>线路测量模式 注记:#1? =>1</p> </div> <div data-bbox="682 1263 969 1388"> <p>线路测量模式 注记:#2? =>1</p> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10. 输入后视点高程并按 [ENT]。</p> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 线路测量模式 注记:#3? =>1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路测量模式 输入后视高程? =100 m </div> |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

※1): 用户调入的已存点的数据可以通过主菜单下数据管理下的输入点来输入点的高程数据。

※2): 总共可输入三组注记, 每组 16 个字母数字符号。

线路测量:后视、前视观测数据的采集

● 水准测量 1:后前前后(BFFB)

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.紧接着“开始线路测量”, 屏幕出现“Bk1(后视)提示。若前一步为开始线路测量, 则显示水准点号;</p> <p>2.瞄准后视点上的标尺[后视1];</p> <p>3.按 [MEAS] 键; [例]测量次数为 3, 则当测量完成后, 显示均值 M 秒; ※1);</p> | <p>瞄准 Bk 1 [MEAS]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 线路 BFFB Bk1 BM#:B01 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB Bk1 BM#:B01 >>>>>> >>> </div> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |
| <p>4.当设置模式为连续测量，则按[ESC]键，显示最后一次测量数据 M 秒；</p> <p>5.然后，显示屏提示变为“Fr 1”并自动地增加或减少前视点号。此时按[ESC]可修改前视点号。瞄准前视点上的标尺[前视 1]；</p> <p>6.按[MEAS]键； 测量完毕，显示平均值 M 秒；</p> <p>7.再次瞄准前视点上的标尺并按[MEAS]键[前视 2]；</p> <p>8.测量完毕，显示平均值 M 秒；</p> <p>9.再次瞄准后视点上的标尺调焦并按[MEAS]键[后视 2]；</p> <p>10.若有更多的后视点和前视点需采集，则继续进行第(2)</p> | <p>连续测量按 [ESC]</p> <p>瞄准 Fr1 [MEAS]</p> <p>瞄准 Fr2 [MEAS]</p> <p>瞄准 Bk 2 [MEAS]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>线路 BFFB B1 标尺:0.8259m B1 视距: 3.914m N:3 >>>>>>>>>></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>线路 BFFB 1/2 B1 标尺均值:0.8259m B1 视距均值: 3.914m N:3 δ :0.00mm</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>线路 BFFB Fr1 点号:P01 按[MEAS]开始测量</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>线路 BFFB 1/2 F1 标尺均值:0.8260m F1 视距均值: 3.914m N:3 δ :0.02mm</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>线路 BFFB Fr2 点号:P01 按[MEAS]开始测量</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>线路 BFFB 1/2 F2 标尺均值:0.8260m F2 视距均值: 3.913m N:3 δ :0.02mm</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>线路 BFFB Bk2 BM#:B01 按[MEAS]开始测量</p> </div> |

| | | |
|------|--|---------------------------------------------------------------------------|
| 步操作。 | | 线路 BFFB 1/2 B2 标尺均值:0.8261m B2 视距均值: 3.915m N:3 δ :0.02mm |
|------|--|---------------------------------------------------------------------------|

※ 1)可在设置中条件参数中设置显示时间。

● **测量完毕，可显示下列数据**

按[▲]或[▼]键可翻页显示。※

当后视 1(Bk 1)测量完毕，按[▲]或[▼]显示下列屏幕

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 线路 BFFB 1/2 B1 标尺均值:0.8259m B1 视距均值: 3.914m N:3 δ :0.00mm | 只在多次测量的情况下显示 到后视点的距离。 N 次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 N:总的测量次数 δ :标准偏差 |
| 线路 BFFB 2/2 BM#:B01 | 后视点号 |

当前视 1(Fr 1)测量完毕，按[▲]或[▼]显示下列屏幕。

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 线路 BFFB 1/3 F1 标尺均值:0.8260m F1 视距均值: 3.914m N:3 δ :0.02mm | 到前视点的距离。 N 次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 N:总的测量次数 δ :标准偏差 |
| 线路 BFFB 2/3 高差 1: -0.0001m Fr GH1:99.9999m 点号:P01 | 后视 1 至前视 1 的高差 前视点地面高程 |
| 线路 BFFB 3/3 Δd : -0.001m | Δd : 前后视距差; |

当前视 2(Fr 2)测量完毕，按[▲]或[▼]显示下列屏幕。

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 线路 BFFB 1/2 F2 标尺均值:0.8260m F2 视距均值: 3.913m N:3 δ :0.02mm | 到前视点的距离。 N次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 N:总的测量次数 δ :标准偏差 |
| 线路 BFFB 2/2 点号:P01 | 前视点号 |

当后视 2(Bk 2)测量完毕, 按[▲]或[▼]显示下列屏幕

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 线路 BFFB 1/3 B2 标尺均值:0.8260m B2 视距均值:3.915m N:3 δ :0.02mm | 到后视点的距离。 N次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 δ :标准测量 |
| 线路 BFFB 2/3 E.V 值: 0.0mm d: 0.001m Σ : 7.828m | E.V:高差之差=(后 1-前 1) -(后 2-前 2) d: 后视距离总和-前视距离总和 Σ=后视距离总和+前视距离总和 |
| 线路 BFFB 3/3 高差 2:0.0000mm Fr GH2: 100.0000m BM#:B01 | 后视 2 至前视 2 之高差 前视点地面高程 后视点号 |

● 水准测量 2:后后前前(BBFF)

| 操作过程 | 操作 | 显示 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.紧接着“开始线路测量”, 屏幕出现“Bk1(后视)提示。若前一步为开始线路测量, 则显示水准点号; 2.瞄准后视点上的标尺[后视 1]; 按 [MEAS] 键; | 瞄准 Bk 1 [MEAS] | <table border="1" data-bbox="674 1205 963 1334"> <tr> <td> 线路 BBFF Bk1 BM#:B01 按[MEAS]开始测量 </td> </tr> </table> | 线路 BBFF Bk1 BM#:B01 按[MEAS]开始测量 |
| 线路 BBFF Bk1 BM#:B01 按[MEAS]开始测量 | | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.瞄准后视点上的标尺[后视 2]; 按 [MEAS] 键;</p> <p>4.瞄准前视点上的标尺[前视 1]; 此时按[ESC]可更改前视点号; 按 [MEAS] 键开始测量;</p> | <p>瞄准 BK2 [MEAS]</p> <p>瞄准 Fr1 [MEAS]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 线路 BBFF Bk1 BM#:B01 >>>>>>>>>> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 线路 BBFF Bk2 BM#:B01 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BBFF Fr1 点号:P01 按[MEAS]开始测量 </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.瞄准前视点上的标尺[前视 2]; 按 [MEAS] 键;</p> <p>6.搬站瞄准后视点上的标尺[后视 1]; 按 [MEAS] 键; 若有更多的后视点和前视点需采集, 则执行第 2~5 步。</p> | <p>瞄准 Fr2 [MEAS]</p> <p>瞄准 Bk 1 [MEAS]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 线路 BBFF Fr2 点号:P01 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BBFF Bk1 点号:P01 按[MEAS]开始测量 </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

● 测量完毕, 可显示下列数据

按[▲]或[▼]键可翻页显示。※

当后视 1(Bk 1)测量完毕, 按[▲]或[▼]显示下列屏幕

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 线路 BBFF 1/2 B1 标尺均值:0.8259m B1 视距均值: 3.914m N:3 δ :0.00mm </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB 2/2 BM#:B01 </div> | <p>只在多次测量的情况下显示 到后视点的距离 N 次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 N:总的测量次数 δ :标准偏差</p> <p>后视点号</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

当后视 2(Bk 2)测量完毕，按[▲]或[▼]显示下列屏幕

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 线路 BBFF 1/2 B2 标尺均值:0.8260m B2 视距均值:3.915m N:3 δ :0.02mm | 到后视点的距离 N次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 δ :标准测量 |
| 线路 BBFF 2/2 BM#:B01 | 后视点号 |

当前视 1(Fr 1)测量完毕，按[▲]或[▼]显示下列屏幕。

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 线路 BBFF 1/2 F1 标尺均值:0.8260m F1 视距均值: 3.914m N:3 δ :0.02mm | 到前视点的距离 N次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 N:总的测量次数 δ :标准偏差 |
| 线路 BBFF 2/2 高差 1: -0.0001m Fr GH1:99.9999m 点号:P01 | 后视 1 至前视 1 的高差 前视点地面高程 |

当前视 2(Fr 2)测量完毕，按[▲]或[▼]显示下列屏幕。

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 线路 BBFF 1/3 F2 标尺均值:0.8260m F2 视距均值: 3.913m N:3 δ :0.02mm | 到前视点的距离 N次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 N:总的测量次数 δ :标准偏差 |
| 线路 BBFF 2/3 E.V 值:0.0mm d :0.000m Σ:7.828m | E.V:高差之差=(后1-前1) -(后2-前2) d:后视距离总和-前视距离总和 Σ:后视距离总和+前视距离总和 前视点号 |
| 线路 BBFF 3/3 高差 2: 0.0000m Fr GH2:100.000m 点号:P01 | 后视 2 至前视 2 之高差 前视点地面高程 |

● 水准测量 3:后前/后中前(BF/BIF)

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. 紧接着输入“后视点高程”后; 2. 瞄准并调焦后视点上的标尺[后视 1], 按 [MEAS] 键; | 瞄准 Bk 1 [MEAS] | 线路 BIF Bk1 BM#:B01 按[MEAS]开始测量 |
| | | 线路 BIF Bk1 BM#:B01 >>>>>>>>>> |
| 3. 选择中间点和放样测量按 [IN/S0]; | [IN/S0] | 线路 BIF B 标尺均值:0.8260m B 视距均值: 3.913m N:3 δ :0.02mm |
| | | 线路 BIF Fr1 点号:P01 按[MEAS]开始测量 |
| | | 线路 BIF ▶ 中间点测量 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. 选择中间点测量并按[ENT];</p> <p>5. 输入中间点的点号并[ENT];</p> <p>6. 输入注记并[ENT];</p> <p>7. 瞄准并调焦中间点上的标尺; 按 [MEAS] 键</p> <p>8. 按[REC]纪录数据, 如果要继续中间点测量按[ENT], 退出中间点测量按[ESC];</p> | <p>[▲]或[▼] [ENT]</p> <p>点号 [ENT]</p> <p>注记 [ENT]</p> <p>[MEAS]</p> <p>[REC] [ESC]</p> | <p>高程放样</p> <p>中间点测量 点号? =>TP01</p> <p>中间点测量 注记#1? =></p> <p>中间点测量 点号: TP01 按[MEAS]开始测量</p> <p>中间点测量 标尺均值: 0.9030m 视距均值: 17.008m N:3 δ :0.02mm</p> <p>中间点测量 记录数据 [REC] 继续 [ENT] 退出 [ESC]</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. 瞄准并调焦前视点上的标尺; 按 [MEAS] 键;</p> <p>10. 瞄准并调焦后视点上的标尺; 按 [MEAS] 键;</p> | <p>瞄准 Fr1 [MEAS]</p> <p>[ENT] [MEAS]</p> | <p>线路 BIF Fr1 点号:P01 按[MEAS]开始测量</p> <p>线路 BIF Bk2 点号:P01 按[MEAS]开始测量</p> <p>线路 BIF</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11. 选择中间点和放样测量按 [IN/SO];</p> <p>12. 选择高程放样并 [ENT];</p> <p>13. 是否调用高程数据若调用则按 [ENT], 否则按 [ESC];</p> <p>14. 输入高程并 [ENT];</p> <p>15. 输入放样点号 [ENT];</p> <p>16. 输入注记并 [ENT];</p> | <p>[IN/SO]</p> <p>[▲]或[▼] [ENT]</p> <p>[ESC]</p> <p>[ENT]</p> <p>放样点号 [ENT]</p> <p>注记 [ENT]</p> | <div data-bbox="678 151 963 240"> <p>Fr2 点号:P02 按[MEAS]开始测量</p> </div> <div data-bbox="678 269 963 391"> <p>线路 BIF 中间点测量 ► 高程放样</p> </div> <div data-bbox="678 420 963 542"> <p>高程放样 调用记录数据? 是: [ENT] 否: [ESC]</p> </div> <div data-bbox="678 571 963 693"> <p>高程放样 输入放样高程 =3.000 m</p> </div> <div data-bbox="678 722 963 844"> <p>高程放样 设置 G. H: 3.000m 点号: G01</p> </div> <div data-bbox="678 873 963 995"> <p>高程放样 注记#1: =></p> </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17. 瞄准放样点并调焦按 [MEAS];</p> <p>18. 显示放样点的高度和标尺的上移和下移的高度;</p> | <p>[MEAS]</p> | <div data-bbox="678 1123 963 1245"> <p>高程放样 设置 G. H: 3.000m 点号: G01 按[MEAS]开始测量</p> </div> <div data-bbox="678 1274 963 1396"> <p>高程放样 标尺: 0.9980m 放样: ↓ 0.0275m N:3 δ:0.02mm</p> </div> <div data-bbox="678 1425 963 1453"> <p>高程放样</p> </div> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 19. 按 [REC] 记录测量数据后按 [ENT] 继续高程放样, 按 [ESC] 退出高程放样; | [REC] [ESC] | 记录数据 [REC] 继续 [ENT] 退出 [ESC] |
| 20. 按 [ENT] 继续前视点的测量。 | [ENT] | 线路 BIF Fr1 点号:P02 按[MEAS]开始测量 |

当后视 1(Bk 1)测量完毕, 按[▲]或[▼]显示下列屏幕

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 线路 BIF 1/2 B 标尺均值:0.8260m B 视距均值:3.915m N:3 δ :0.02mm | 到后视点的距离。 N次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 δ :标准测量 |
| 线路 BIF 2/2 点号: P05 | 后视点的点号 |

当前视 1(Fr 1)测量完毕, 按[▲]或[▼]显示下列屏幕。

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 线路 BIF 1/3 F2 标尺均值:0.8260m F2 视距均值: 3.913m N:3 δ :0.02mm | 到前视点的距离。 N次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 N:总的测量次数 δ :标准偏差 |
| 线路 BIF 2/3 Fr GH:100.000m d :0.000m Σ :7.828m | 前视点地面高程 d:后视距离总和-前视距离总和 Σ:后视距离总和+前视距离总和 前视点号 |
| 线路 BIF 3/3 高差 2: 0.0000m 点号:P01 | 后视 2 至前视 2 之高差 前视点的点号 |

当中间点测量完毕, 按[▲]或[▼]显示下列屏幕

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 中间点测量 1/2 I 标尺均值:0.8260m I 视距均值:3.915m N:3 δ :0.02mm | 到中间点的距离。 N次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 δ :标准测量 |
| 中间点测量 2/2 Int GH: 2.008m 点号: TP05 | 中间点的高程 中间点的点号(需存储后点号才会递增或递减) |

当高程放样测量完毕，按[▲]或[▼]显示下列屏幕

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 高程放样 1/2 S.O 标尺: 0.8260m S.O 放样: ↑3.915m N:3 δ :0.02mm | 标尺的测量值。 N次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 放样标尺的上移或下移的距离 δ :标准测量 |
| 高程放样 2/2 视距: 12.008m S.O G.H0: 2.005m | 放样点的视距 放样点的高程 |

● 水准测量 4:往返测 :

后前前后/前后后前 (aBFFB)

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|------|----|----|
|------|----|----|

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.按[MEAS]测量后视水准点高度按[ENT]键;</p> <p>2. 按[MEAS]测量前视点高度按[ENT]键;</p> <p>3. 按[MEAS]测量前视点高按[ENT]键;</p> <p>4. 按[MEAS]测量后视水准点高度按[ENT]键;</p> <p>5.按 [ENT] 继续线路测量;</p> <p>6. 按[MEAS]测量前视点高度按[ENT]键;</p> <p>7. 按[MEAS]测量后视点高度按[ENT]键;</p> | <p>[MEAS] [ENT]</p> <p>[MEAS] [ENT]</p> <p>[MEAS] [ENT]</p> <p>[MEAS] [ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>[MEAS] [ENT]</p> <p>[MEAS] [ENT]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 往测 BFFB 1 Bk1 BM#:B01 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 往测 BFFB 1 Fr1 点号:P01 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 往测 BFFB 1 Fr2 点号:P01 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 往测 BFFB 1 Bk2 BM#:B01 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 往测 BFFB 1 ENT: 继续测量 REP: 重测 MENU:结束测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 往测 FBBF 2 Fr1 点号:P02 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 往测 FBBF 2 Bk1 点号:P01 按[MEAS]开始测量 </div> |
| <p>8. 按[MEAS]测量后视点高度按[ENT]键;</p> | <p>[MEAS] [ENT]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 往测 FBBF 2 Bk2 点号:P01 按[MEAS]开始测量 </div> |

| | | |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 9. 按[MEAS]测量前视点高度 按[ENT]键; | [MEAS] [ENT] | 往测 FBBF 2 Fr2 点号:P02 按[MEAS]开始测量 |
| 10.按 [ENT] 继续线路测量; | [ENT] | 往测 BFFB 2 ENT: 继续测量 REP: 重测 MENU:结束测量 |
| 11. 按[MEAS]测量后视点高度 按[ENT]键; | [MEAS] [ENT] | 往测 BFFB 3 Bk1 点号:P02 按[MEAS]开始测量 |
| 12.按 [MENU] 结束线路测量; | [MENU] | 往测 FBBF 6 ENT: 继续测量 REP: 重测 MENU:结束测量 |
| 13.按 [ENT] 确认结束线路测量; 国家水准测量规范要求往测和返测的测站数要求为偶数。 | [ENT] | 往测 FBBF 6 本站为偶数站 是否结束线路测量 是: [ENT]否: [ESC] |
| 14.按[▲][▼]选择结束往测; | [▲][▼] [ENT] | 往测 FBBF 6 过渡点结束 ▶结束往测 |
| 15.输入点号并[ENT]确认; | 点号 [ENT] | 往测 FBBF 6 点号? =>_ |

| | | |
|------------------|-------------|--------------------------|
| 16.输入注记并[ENT]确认; | 注记 [ENT] | 往测 FBBF 6 注记#1 =>_ |
|------------------|-------------|--------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>17.按[▲][▼]选择查阅本次线路的数据;</p> <p>18.按[ENT]进入返测;</p> <p>19. 按[MEAS]测量后视点高度再按[ENT]键;</p> <p>20. 按[MEAS]测量前视点高度再按[ENT]键;</p> <p>21.按 [MENU] 结束线路测量;</p> <p>22.按 [ENT] 确认结束线路测量;</p> <p>23.按[▲][▼]选择结束返测;</p> | <p>[▲][▼]</p> <p>[ENT]</p> <p>[MEAS] [ENT]</p> <p>[MEAS] [ENT]</p> <p>[MENU]</p> <p>[ENT]</p> <p>[▲][▼]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 往测 FBBF 6 1/2 Δh CP 0.558m ΔhΣCP 1.007m ΣD CP 52.00m </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 往测 FBBF 6 2/2 ΣD BM 108.05m G. H BM 5.007m </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 返测 BFFB 1 Bk1 BM#:P06 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 返测 FBBF 2 Fr2 点号:P07 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 往测 FBBF 6 ENT: 继续测量 REP: 重测 MENU:结束测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 返测 FBBF 6 本站为偶数站 是否结束线路测量 是: [ENT]否: [ESC] </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 返测 FBBF 6 过渡点闭合 ►结束返测 </div> |
| <p>24.输入点号并[ENT]确认;</p> | <p>点号 [ENT]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 返测 FBBF 6 点号? => </div> |

| | | |
|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.输入注记并[ENT]确认; | 注记 [ENT] | 返测 FBBF 6 注记#1 => |
| 26.按[▲][▼]选择查阅本次线路的数据; | [▲][▼] | 往测 FBBF 6 1/2 Δh CP 0.558m $\Delta h \Sigma$ CP 0.003m ΣD CP 52.00m |
| 27.按[ENT]退出往返测。 | [ENT] | 往测 FBBF 6 2/2 ΣD BM 110.08m G. H BM 5.003m |
| | | 主菜单 1/2 标准测量模式 ▶线路测量模式 检校模式 |

● 往测或过渡点测量完毕，显示下列数据

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 往测 FBBF 6 1/2 Δh CP 0.558m $\Delta h \Sigma$ CP 0.003m ΣD CP 52.00m | Δh CP: 上次过渡点到本次过渡点的高差; |
| | $\Delta h \Sigma$ CP: 从起始点到本次过渡点的高差; |
| | ΣD CP: 上次过渡点到本次过渡点的视距; |
| 往测 FBBF 6 2/2 ΣD BM 110.08m G. H BM 5.003m | ΣD BM: 从起始点到本次过渡点的视距; |
| | G. H BM: 本过渡点的高程; |

● 测量完毕，可显示下列数据

按[▲]或[▼]键可翻页显示。

当后视 1(Bk 1)测量完毕，按[▲]或[▼]显示下列屏幕

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 线路测量 BFFB 1/2 B1 标尺均值:0.8259m | 只在多次测量的情况下显示到后视点的距离。 N 次测量:平均值 |
|----------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| B1 视距均值: 3.914m N:3 δ :0.00mm | 连续测量:最后一次测量值 N:总的测量次数 δ :标准偏差 |
| 线路测量 BFFB 2/2 BM#:B01 | 后视点号 |

当前视 1(Fr 1)测量完毕, 按[▲]或[▼]显示下列屏幕。

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 线路测量 BFFB 1/2 F1 标尺均值:0.8260m F1 视距均值: 3.914m N:3 δ :0.02mm | 到前视点的距离。 N 次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 N:总的测量次数 δ :标准偏差 |
| 线路测量 BFFB 2/2 高差 1: -0.0001m Fr GH1:99.9999m 点号:P01 | 后视 1 至前视 1 的高差 前视点地面高程 |

当前视 2(Fr 2)测量完毕, 按[▲]或[▼]显示下列屏幕。

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 线路测量 BFFB 1/2 F2 标尺均值:0.8260m F2 视距均值: 3.913m N:3 δ :0.02mm | 到前视点的距离。 N 次测量:平均值 连续测量:最后一次测量值 N:总的测量次数 δ :标准偏差 |
| 线路测量 BFFB 2/2 d :0.000m Σ :7.828m 点号:P01 | d: 后视距离总和-前视距离总和 Σ: 后视距离总和+前视距离总和 前视点号 |

当前视 2(Bk 2)测量完毕, 按[▲]或[▼]显示下列屏幕

线路测量 BFFB 1/3
B2 标尺均值:0.8260m
B2 视距均值:3.915m
N:3 δ :0.02mm

到后视点的距离。
N次测量:平均值
连续测量:最后一次测量值
 δ :标准测量

线路测量 BFFB 2/3
E.V 值:0.0mm
d: 0.001m
 Σ : 7.828m

E.V:高差之差=(后1-前1)
-(后2-前2)
d:后视距离总和-前视距离总和
 Σ :后视距离总和+前视距离总和

线路测量 BFFB 3/3
高差 2:0.0000mm
Fr GH2: 100.0000m
BM#:B01

后视 2 至前视 2 之高差
前视点地面高程
后视点号

关于线路测量中点号的说明

点号的修改

在前视测量前可更改点号参见下一节“更改点号”

点号中可用的字符

在点号中可使用数字，大写字母和“-”，最多可用8位字符，已用过的点号可以再次使用。

关于点号自动递增与递减

设置方法见“设置模式”

自动递增步长

若最后一次输入的点号的最后一位为数字，则此时点号增加+1。

数字自动增大

当点号总长小于8个字符时数字依次右移并自动增大1。

例如：最后一次 ABCD-99
本次 ABCD-100

当点号总长为8个字符时数字不移位

例如：最后一次 ABCDE-99
本次 ABCDE-00

自动递减步长

若最后一次输入的点号的最后一位为数字，则此时点号增加-1。

在点号末位大于1时，数字字符减1

例如：最后一次 ABC-02
 本次 ABC-01
 下一次 ABC-00

当点号末位为 0 时
 下一点号显示“9”，而长度为 8 位。

例如：最后一次 ABC-00
 本次 ABC-9999
 下一次 ABC-9998

注：当点号仅为数字字符时，则数字减 1。若本次的点号为 1，则下一次为“99999999”。

●更改点号


可在前视 1(Fr1)测量前更改点

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.在前视测量前，按[ESC]，则点号移至左边； | [ESC] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB Fr1 点号:P01 按[MEAS]开始测量 </div> |
| 2.按 [ESC] (C) 键清字符； | [ESC] 三次 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB 点号? =>P01 </div> |
| 3.输入新的点号；※1)，2) [例如:2008]； | 2008 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB 点号? => </div> |
| 4.按[ENT]键； | [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB 点号? =>2008 </div> |
| ※1) 最多可输入 8 位字母数字字符； ※2) 在同一线路测量，可再次使用已用过的点号。 | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB Fr1 点号:2008 按[MEAS]开始测量 </div> |

重复测量[REP]键


[REP]键用于测站观测有错误时重新采集前面进行的后视或前视观测数据。重新测量前存储的数据不会影响每个计算数据的结果。

[水准测量 1]

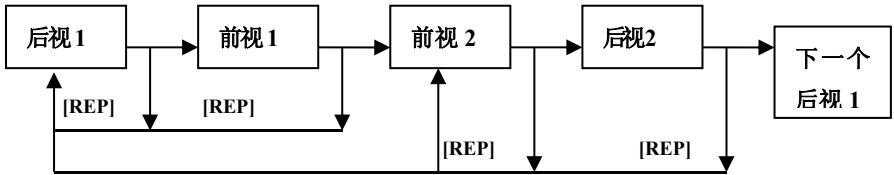


- 后视 1 或前视 1 测量完毕,可从后视 1 重新开始测量。
- 前视 2 或后视 2 测量完毕,可从前视 2 或后视 1 重新开始测量。

[水准测量 2]

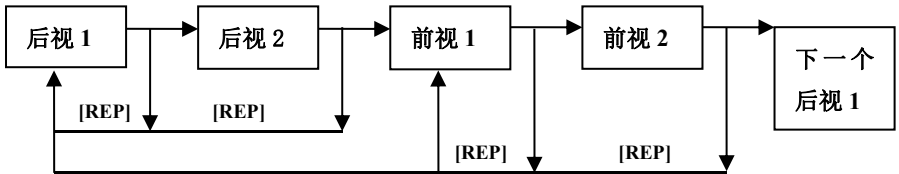


- 后视 1 或后视 2 测量完毕,可从后视 1 重新开始测量。
- 前视 1 或后视 2 测量完毕,可从前视 1 或后视 1 重新开始测量。


[水准测量 3]

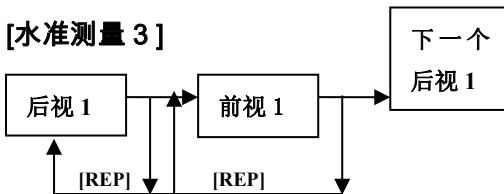

[水准测量 4]

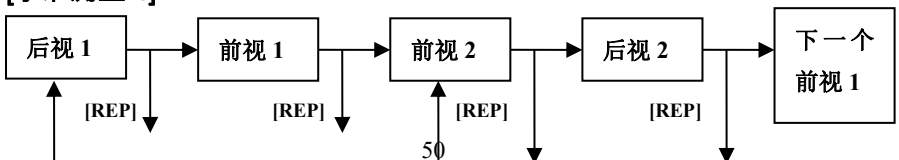

- 后视 1 或前视 1 测量完毕,可从后视 1 重新开始测量。
- 前视 2 或后视 2 测量完毕.可从前视 2 或后视 1 重新开始测量。

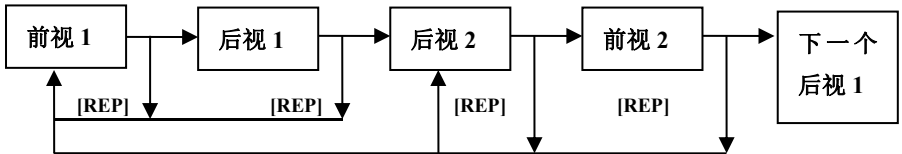

- 后视 1 或前视 1 测量完毕,可从后视 1 重新开始测量。
- 前视 2 或后视 2 测量完毕.可从前视 2 或后视 1 重新开始测量。

实例:[水准测量 1] 前视 2 测量完毕, 可重新从后视 1 开始测量。

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1.在“Bk2”提示下,按[REP]键; | [REP] | 线路 BFFB Bk2 BM#:B01 按[MEAS]开始测量 |
| 2.按[ENT]确认要重新采集的测量; | [ESC] | 线路 BFFB 重复前视 2? 点号:P01 是:[ENT] 否[ESC] |
| 3.瞄准后视点并按[MEAS]键进行重测,测量完毕,显示观测值 N 一秒; | [ENT] | 线路 BFFB 重复后视 1? BM#:B01 是:[ENT] 否[ESC] |
| 4.瞄准前视并按[MEAS]键进行重测; | 瞄准后视 [MEAS] | 线路 BFFB Bk1 BM#:B01 按[MEAS]开始测量 |
| | 瞄准前视 [MEAS] | 线路 BFFB Fr1 点号:P01 按[MEAS]开始测量 |

| | | |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.瞄准前视并按[MEAS]键进行重测。 | 瞄准前视 [MEAS] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB Fr2 点号:P01 按[MEAS]开始测量 </div> |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

中间点测量[IN/SO]键

[IN/SO]键用来在线路测量中采集中间独立点和侧视点。


| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.在后视测量完毕、按[IN/SO]键； | [IN/SO] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB Fr1 点号:P01 按[MEAS]开始测量 </div> |
| 2.按[ENT]键，仪器准备采集中间点观测； | [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB ▶中间点测量 高程放样 </div> |
| 3.输入中间点的点号及注记； | 点号 [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 中间点测量 点号? =>TP01_ </div> |
| | 注记 [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 中间点测量 注记#1 =>_ </div> |
| 4.瞄准中间点上的标尺并按[MEAS]键。测量完毕，显示标尺读数平均值M秒； | 瞄准中间点 [MEAS] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 中间点测量 点号:TP01 按[MEAS]开始测量 </div> |
| | [▲]或[▼] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 中间点测量 1/2 标尺均值:2.9378m 视距均值:32.455m N:3 δ :0.02mm </div> |
| 5 按[ENT]键，仪器准备采集下 | | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>一个中间点观测，记录数据后中间点号会自动增加；从本测站采集更多所需要的中间独立点请重复步骤（4）和（5）； 6.按[ESC]键退出中间点测量，返回当前线路测量要测点。</p> | <p>按[REC]或 [ENT],[ESC]</p> | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="681 157 967 272"> <p>中间点测量 2/2 Int GH:10.0000m 点号:TP01</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="681 305 967 420"> <p>中间点测量 记录数据: [REC] 继续: [ENT] 退出: [ESC]</p> </td> </tr> </table> | <p>中间点测量 2/2 Int GH:10.0000m 点号:TP01</p> | <p>中间点测量 记录数据: [REC] 继续: [ENT] 退出: [ESC]</p> |
| <p>中间点测量 2/2 Int GH:10.0000m 点号:TP01</p> | | | | |
| <p>中间点测量 记录数据: [REC] 继续: [ENT] 退出: [ESC]</p> | | | | |

放样测量[IN/SO]键

放样测量模式可用来放样指定高程的点。

放样点坐标文件按照记录模式的设置可储存在“内存”或“SD卡”的文件夹内。

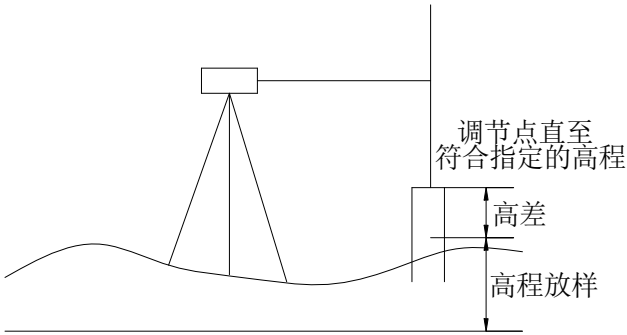

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|------|----|----|
|------|----|----|

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 在后视测量完毕、前视测量之前按[IN/SO]键；</p> <p>2. 按[▲]或[▼]键, 选择放样菜单；</p> <p>3. 按[ENT]；放样坐标可从内存或数据卡中调用, 在条件模式下可以自由选择；</p> <p>4. 按[▲]或[▼]键, 选择所选定一作业并按[ENT]；</p> <p>5. 按[▲]或[▼]键, 选择所选定一点并按[ENT]；</p> | <p>[IN/SO]</p> <p>[ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>[▲]或[▼] [ENT]</p> <p>[▲]或[▼] [ENT]</p> | <div data-bbox="683 159 969 277" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>线路 BFFB Fr1 点号:P01 按[MEAS]开始测量</p> </div> <div data-bbox="683 313 969 431" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>线路 BFFB 中间点测量 ▶高程放样</p> </div> <div data-bbox="683 467 969 586" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>高程放样 调用记录数据? 是:[ENT] 否:[ESC]</p> </div> <div data-bbox="683 621 969 740" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>选择作业 ▶J01 J02 J03</p> </div> <div data-bbox="683 776 969 894" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>选择点号 ▶P01 P02 P03</p> </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. 选定所选定一点并按[ENT];</p> | <p>[ENT]</p> | <p>选择点号 点号:P01 高程:10.0011m 是:[ENT] 否[ESC]</p> |
| <p>7. 输入放样点号并[ENT];</p> | <p>点号 [ENT]</p> | <p>高程放样 设置 G.H: 10.0011m 点号:G01_</p> |
| <p>8. 输入笔记并[ENT];</p> | <p>输入笔记 [ENT]</p> | <p>高程放样 笔记#1 =>_</p> |
| <p>9. 瞄准放样点上的标尺并按[MEAS], 测量完毕, 显示观测值包括三次观测值和最后平均值;</p> | <p>[MEAS]</p> | <p>高程放样 设置 G.H: 10.0011m 点号:G01 按[MEAS]开始测量</p> |
| <p>10. 按[▲]或[▼]键显示其他的计算数据, 按[REC]对数据记录, 按[ENT]键, 仪器准备采集下一个放样点观测, 点号会自动增加; 若不需要保存则不需按[REC]直接按[ENT]点号不增加; 按[ESC]键退出高程放样测量, 返回当前线路测量所测点。</p> | <p>按 [REC] 或 [ENT], [ESC]</p> | <p>高程放样 1/2 S.O 标尺: 0.0020m S.O 放样: ↓ 1.002m 点号:G01</p> <p>高程放样 记录数据: [REC] 继续: [ENT] 退出: [ESC]</p> |

调用的坐标数据不存储在“内存”或“SD卡”中

[实例 2]手工输入放样高、点号和有关信息, 测量次数为 3。

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.在后视测量完毕、前视测量之前按[IN/SO]键； 按[▲]或[▼]键,选择放样菜单； 按[ENT]；</p> <p>2.按[ESC]取消调用坐标数据；</p> <p>3.输入高程并按[ENT]；</p> <p>4.输入点号并按[ENT]；</p> <p>5.输入注记并按[ENT]；</p> <p>6. 瞄准放样点上的标尺并按[MEAS]。测量完毕，显示观测值包括三次观测值和最后平均值；</p> <p>7. 按[ENT]键，仪器准备采集下一个放样点观测，点号会自动增加；按[ESC]键退出高程放样测量，返回当前线路测量所测点。</p> | <p>[IN/SO] [▲]或[▼] [ENT]</p> <p>[ESC]</p> <p>输入高程 [ENT]</p> <p>输入点号 [ENT]</p> <p>输入注记 [ENT]</p> <p>瞄准放样点 [MEAS]</p> <p>按[REP]或 [ENT], [ESC]</p> | <p>线路测量模式 中间点测量 ▶ 高程放样</p> <p>高程放样 调用记录数据? 是:[ENT] 否:[ESC]</p> <p>高程放样 高程 =10 m</p> <p>高程放样 设置 G.H:10.000m 点号:G01</p> <p>高程放样 注记#1 =></p> <p>高程放样 设置 G.H:10.000m 点号:G01 按[MEAS]开始测量</p> <p>高程放样 1/2 S.O 高差:0.0020m S.O 放样 ↑ 1.002m 点号:G01</p> <p>高程放样 记录数据: [REP] 继续: [ENT] 退出: [ESC]</p> |

过渡点上终止线路测量

可在过渡点暂停线路测量作业。

暂停的作业也可以继续。要从一过渡点上继续线路测量工作，请参见“继续测量”。

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.在一站测量完毕、下站测量之前，在‘Bk1’提示时，按[MENU]键； | [MENU] | 线路 BFFB Bk1 点号:P01 按[MEAS]开始测量 |
| 2.按[▲]或[▼]键，选择结束线路测量； | [▲]或[▼] [ENT] | 线路测量模式 开始线路测量 继续线路测量 ►结束线路测量 |
| 3.选择过渡点闭合,按[ENT]； | [ENT] | 线路 BFFB ►过渡点闭合 水准点闭合 |
| 4.输入过渡点号； | 输入过渡点号[ENT] | 线路 BFFB 点号? => |
| 6.输入注记 1 和注记 2； ●在‘注记 1’提示下按[ENT]跳过注记输入。最多可输入 16 个字母数字字符； | 输入注记 1 [ENT] | 线路 BFFB 注记#1 => |
| 7.按[ENT]键； | 输入注记 2 [ENT] | 线路 BFFB 注记#2 => |
| 8.按[▲]或[▼]键查阅闭合数据； | [▲]或[▼] | 线路 BFFB 1/2 Δh CP: 0.000m Δh ΣCP: 0.002m ΣD CP: 38.950m |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8.按[ENT]键，退出线路测量的菜单。</p> | <p>[ENT]</p> | <div data-bbox="682 1027 969 1149" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>线路 BFFB 2/2 $\Sigma D \Sigma CP: 233.676m$ G.H.CP : 10.0002m</p> </div> <div data-bbox="682 1182 969 1304" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>主菜单 1/2 标准测量模式 ▶线路测量模式 检校模式</p> </div> |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

水准点上终止线路测量

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.在一站测量完毕,下一站测量之前,在 Bk1 提示时,按[MENU]键;</p> <p>2.按[▲]或[▼]键,显示结束线路测量;</p> <p>3.选择水准点闭合,按[ENT];</p> <p>4.输入水准点号,按[ENT];</p> <p>5.输入注记 1 和注记 2 ●在‘注记 1’提示下按[ENT]跳过注记输入。最多可输入 16 个字母数字字符;</p> | <p>[MENU]</p> <p>[▲]或[▼] [ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>水准点号 [ENT]</p> <p>输入注记 1 [ENT]</p> | <p>线路 BFFB Bk1 点号:P01 按[MEAS]开始测量</p> <p>线路测量模式 开始线路测量 继续线路测量 ▶结束线路测量</p> <p>线路 BFFB 过渡点闭合 ▶水准点闭合</p> <p>线路 BFFB 点号? =></p> <p>线路 BFFB 注记#1 =>1</p> |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. 按[▲]或[▼]键查阅闭合数据; Δh CP: 到上一过渡点的高差 $\Delta h \Sigma CP$: 所有过渡点的总高差 ΣD CP:到上一过渡点的线路长 $\Sigma D \Sigma BM$:到基准点的总线路长 G.H.BM: 高程 $\Delta S BM$: 累计前后视距差</p> <p>7.按[ENT]键, 退出线路测量。</p> | <p>输入注记 2 [ENT]</p> <p>[▲]或[▼]</p> <p>[ENT]</p> | <div data-bbox="685 180 969 298" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB 注记#2 => </div> <div data-bbox="685 331 969 449" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB 1/2 Δh CP: 0.000m $\Delta h \Sigma CP$: 0.002m ΣD CP: 38.950m </div> <div data-bbox="685 514 969 633" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 线路 BFFB 2/2 $\Sigma D \Sigma BM$: 233.676m G.H.BM : 10.0002m $\Delta S BM$: 0.005m </div> <div data-bbox="685 665 969 784" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 主菜单 标准测量模式 ► 线路测量模式 检校模式 </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注:如水准点结束线路测量, 则此线路测量作业已结束, 将无法再次继续测量

继续线路测量

该模式用来继续线路测量作业。

- 设置模式中的“数据输出”应设置为“内存”或“SD”卡。
- 线路测量作业循环必须以“过渡点闭合”结束；
- 作业数据必须在“数据输出”下选择“SD卡”或“内存”

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1.从主菜单屏幕按[ENT]键； | [MENU] | 主菜单 1/2 标准测量模式 ▶ 线路测量模式 检校模式 |
| 2.按[▲]或[▼]键，选择继续线路测量； 按[ENT]； | [▲]或[▼] [ENT] | 线路测量模式 开始线路测量 ▶ 继续线路测量 结束线路测量 |
| 3.按[▲]或[▼]键，选择一作业； 按[ENT]键； | [ENT] | 选择作业 ▶ J01 J02 J03 |
| 4.瞄准后视点并按[MEAS]键进行重测，测量完毕，显示观测值N一秒。 | 瞄准后视 [MEAS] | 线路 BFFB Bk1 点号:P05 按[MEAS]开始测量 |

5 其它功能

手工输入数据[MANU]键。

若由于某些原因无法用[MEAS]进行测量时，则可用[MANU]手工输入标尺读数和仪器至标尺的平距。

[实例]在线路测量过程中：

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>1. 在后视、前视或中间点提示时用[MANU]键取代[MEAS]键；</p> <p>2. 输入标尺读数并按[ENT]键； 注：输入的标尺读数范围： -4.9999 ~ +4.9999 米</p> <p>3. 输入视距并按[ENT]键； 注：输入的视距范围：0 ~ 99.9999 米</p> <p>4. 根据前一点是后视点还是前视点，可进入下一步操作。</p> | [MANU] | 线路 BFFB Bk1 点号:P03 按[MEAS]开始测量 |
| | 输入标尺 读数并按 [ENT] | 线路 BFFB 标尺? =1.0410m |
| | 输入视距 [ENT] | 线路 BFFB 视距? =10.000m |
| | | 线路 BFFB 1/2 B1 标尺 1.0410m B1 视距 10.000m N:手动输入 |
| | | 线路 BFFB 2/2 点号:P03 |
| | | 线路 BFFB Fr1 点号:P04 按[MEAS]开始测量 |

[实例]在标准测量过程中:

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1.在测量点号提示时用[MANU]键取代[MEAS]键; | [MANU] | 标准测量 按[MEAS]开始测量 测量号:1 |
| 2.输入标尺读数并按[ENT]键; | 输入标尺 读数并按 [ENT] | 标准测量 标尺? =1.0410m |
| 3.输入视距并按[ENT]键; | 输入视距 [ENT] | 标准测量 视距? =10.000m |
| 4.按[ENT]键记录数据; 按[ESC]键取消记录数据。 | [ENT]或[ESC] | 标准测量 记录数据? 是[ENT] 否[ESC] |
| | [ENT] | 标准测量 标尺 1.0410m 视距 10.000m N:手动输入 |
| | [MEAS] | 标准测量 按[MEAS]开始测量 测量号:1 |

距离显示[DIST]键

在实际测量之前, 可用[DIST]键检查距离, 以确保前视与后视距离相等。

标尺倒置模式[-]键

该模式可将标尺倒置用于天花板的测量。

首先，在设置模式中将标尺倒置模式设置为“使用”，参见 8 “设置模式”。

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.按[-]键设置倒置模式为 ON，然后显示倒置模式提示符 ‘I’； 2.瞄准倒置的标尺并按[MEAS]键； 3.再次按[-]键，返回到正常测量模式； | [-] | 标准测量 按[MEAS]开始测量 测量号:1 |
| | 瞄准标尺 [MEAS] | 标准测量 I 按[MEAS]开始测量 测量号:1 |
| | | 标准测量 1/2 I 标尺均值:-1.9766m 视距均值:19.008m N:3 δ :0.02mm |
| | [-] | 标准测量 1/2 标尺均值:-1.9766m 视距均值:19.008m N:3 δ :0.02mm |

记录数据的查询[SRCH]键

[SRCH]键可用于查询和显示记录的数据。可查询内存或数据卡数据，在“数据输出”下选定

[“数据输出”设置为：“内存”]

[实例]:查询水准点号

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <p>1.在主菜单模式下按[SRCH]键;</p> <p>2.按[▲]或[▼]选择查找类型,并按[ENT];</p> <p>3.输入要查找的内容。</p> | [SRCH] | 主菜单 1/2 标准测量模式 线路测量模式 检校模式 |
| | [▲]或[▼] [ENT] | 查找 作业 点号 ►BM# |
| | 输入 水准点号 [ENT] | 输入查找的 BM 号 BM#? =>B01 |
| | [SRCH] | 输入查找的 BM 号 BM#? =>B01 按[SRCH]开始查找 |
| | [SRCH] | 线路 BFFB BM#:B01 高程:19.008m E.V 限差:2.00mm |
| | [SRCH] | 线路 BBFF BM#:B01 高程:10.001m E.V 限差:2.50mm |

- 若在查询水准点号之后按[▲]或[▼],则可显示该水准点之前,或之后的数据;
- 若查询到文件的结束,则显示“文件结尾”;
- 按[ESC]一次或两次,返回到以前的模式。

[“数据输出”设置为:SD卡]


只能查询数据卡中一个文件夹内的作业文件号

[实例]查询水准点号


| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>1.在主菜单模式下按[SRCH]键;</p> <p>2.按[▲]或[▼]选择查找文件夹,并按[ENT];</p> <p>3.按[▲]或[▼]选择查找类型,并按[ENT];</p> <p>4.输入要查找的内容。</p> | [SRCH] | <p>主菜单 1/2 标准测量模式 线路测量模式 检校模式</p> |
| | [▲]或[▼] [ENT] | <p>选择文件夹 ▶AAA BBB</p> |
| | [▲]或[▼] [ENT] | <p>查找 作业 点号 ▶BM#</p> |
| | 输入 水准点号 | <p>输入查找的 BM 号 BM#? =>B01</p> |
| | [SRCH] | <p>输入查找的 BM 号 BM#? =>B01 按[SRCH]开始查找</p> |
| | [SRCH] | <p>线路 BFFB BM#:B01 高程:19.008m E.V 限差:2.00mm</p> |
| | [SRCH] | <p>线路 BBFF BM#:B01 高程:10.001m E.V 限差:2.50mm</p> |

水平角测量

本仪器有一个水平度盘可用来测量水平角。水平度盘每 1° 一个划分，每 10° 有一注记，即整个度盘从 0° 到 350° ，角值按顺时针增大。

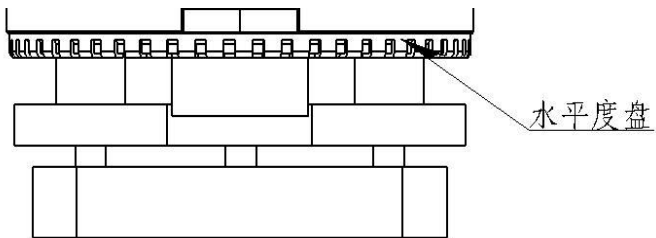

- ①首先，在起点 C 架设并整平仪器。然后，用望远镜瞄准后视点 A，用水平微动螺旋使十字线竖丝精确照准 A 点上的标尺。旋转水平度盘直至设置好零位。
- ②用望远镜瞄准 B 点，用水平微动螺旋精确照准 B 点上的标尺。则角度读数即是 A、B 两点间的夹角，即角 ACB。

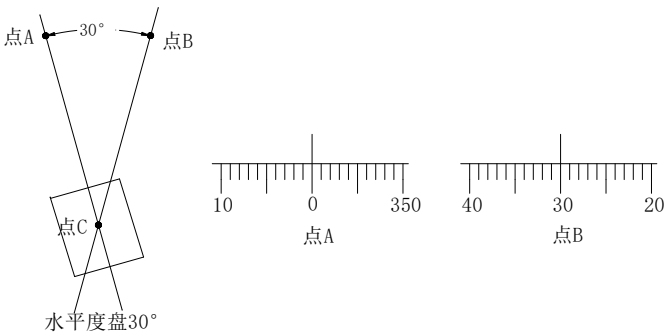


视距测量

本仪器可用来进行视距测量，用视距丝和标尺上的分划进行视距测量是一种方便的测距方法，只要仪器读取标尺上的视距间隔乘以 100 即可。视距间隔为上丝与下丝读数间的距离。

- ①在被测点上设置标尺；
- ②架设并整平仪器，用望远镜瞄准准标尺，读取标尺上的上下视距丝间距“1”；
- ③仪器至标尺“L”等于视距丝间距“1”乘 100。

$$L=100\times I$$

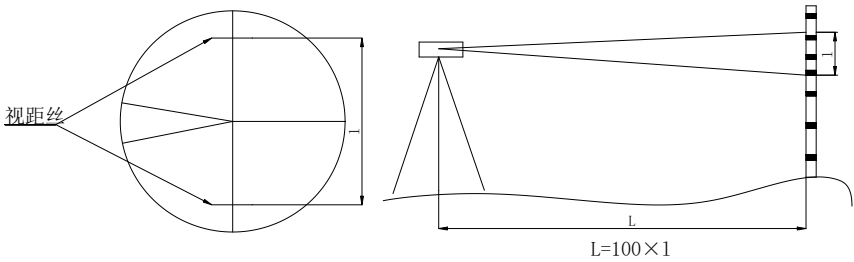

6 数据卡/内存的格式化

该功能用来删除记录在内存或数据卡中所有文件，删除后的文件不能恢复。为了避免错误操作而不小心删除数据，需输入密码。密码是由厂家设置，用户无法更改。这是本手册唯一需要记录密码的地方。

密码:519

数据卡的格式化

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>1. 按[MENU]并按 [▲] 或 [▼] 至菜单模式显示格式化屏幕然后按[ENT];</p> <p>2. 输入密码:519 并按[ENT]键;</p> <p>3. 按 [▲] 或 [▼] 键,选择 SD 卡, 并按[ENT]键;</p> <p>4. 确认显示的内容并按 [ENT] 键。</p> <p>注:建议用户在电脑上格式化 SD 卡, 且以 FAT32 格式格式化。</p> | <p>[▲] 或 [▼] [ENT]</p> | <p>主菜单 2/2 数据管理 ▶ 格式化</p> |
| | <p>密码 519 [ENT]</p> | <p>格式化 输入密码 =></p> |
| | <p>[▲] 或 [▼]</p> | <p>格式化 ▶ 格式化内存 格式化 SD 卡</p> |
| | <p>[ENT]</p> | <p>格式化 SD 卡 格式化 OK? 是:[ENT] 否:[ESC]</p> |
| | | <p>格式化 SD 卡 正在格式化...</p> |
| | | <p>格式化 SD 卡 格式化完成</p> |
| | | <p>格式化 SD 卡 请重新启动 正在关机.</p> |

内存的格式化

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>1. 按[MENU]并按 [▲] 或 [▼] 至菜单模式显示格式化屏幕然后按[ENT];</p> <p>2. 输入密码:519 并按[ENT]键;</p> <p>3. 按 [▲] 或 [▼] 键, 选择内存, 并按[ENT]键;</p> <p>4. 确认显示的内容并按 [ENT] 键;</p> | <p>[▲] 或 [▼] [ENT]</p> | <p>主菜单 2/2 数据管理 ▶ 格式化</p> |
| | <p>密码 519 [ENT]</p> | <p>格式化 输入密码 =></p> |
| | <p>[▲] 或 [▼]</p> | <p>格式化 ▶ 格式化内存 格式化 SD 卡</p> |
| | <p>[ENT]</p> | <p>格式化 内存 格式化 OK? 是:[ENT] 否:[ESC]</p> |
| | | <p>格式化 内存 正在格式化…</p> |
| | | <p>格式化 内存 格式化完成</p> |
| | | <p>格式化 内存 请重新启动 正在关机.</p> |

7 数据管理

本章描述如何利用主菜单中数据管理功能来管理内存(RAM)和数据卡(SD 卡), 包括下列功能:

- 在 SD 卡上创建一个文件夹
- 查找作业(功能同 SRCH)
- 复制一个作业(从内存到数据卡,从数据卡到内存)
- 删除内存或数据卡中的一个作业
- 检查内存或数据卡的容量
- 作业文件数据输出到电脑

内存与数据卡中的文件

作业和坐标数据可按下列方式存储到内存或数据卡中

| | | |
|------|-----|----------|
| 内存 | | JOB01.M |
| | | JOB02.L |
| | | JOB021.A |
| | | JOB022.L |
| | | . |
| | | . |
| SD 卡 | G01 | |
| | | JOB01.M |
| | | JOB02.L |
| | | JOB021.M |
| | | JOB022.L |
| | | . |
| | | . |
| | G02 | |
| | | JOB01.M |
| | | JOB02.L |
| | | JOB021.M |
| | | JOB022.L |

- 内存中不存在文件夹；
- 在数据卡中,一个文件夹中不可以有相同的作业名；
- 根据文件类型,按下列规则自动地加上扩展名；

L:线路测量数据文件

M:标准测量数据文件

A:检校数据文件

.H:高程高差文件

.T:输入点文件

用户可以按类型将输入点、标准测量、线路测量,高程高差文件通过 USB 接口发送给计算机;默认通讯格式(波特率:9600,数据位:8,停止位:1,无校检)。

●内存和 SD 卡中的数据格式见光盘中的说明;用户可以通过本公司的软件加以传输和处理,也可以将文件通过 SD 卡将数据拷贝至电脑,用户通过记事本打开进行编辑和处理。

在数据卡上创建一个文件夹

为了便于查阅，可构成一个或多个文件夹。

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.按主菜单再按 [▲] 或 [▼] 直到显示“数据管理”； | [▲] 或 [▼] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 主菜单 2/2 ▶数据管理 格式化 </div> |
| 2.按 [ENT] 并在菜单模式下按 [▲] 或 [▼] 至显示“生成文件夹”屏幕，然后再按 [ENT]； | [ENT] [▲] 或 [▼] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 数据管理 1/2 ▶生成文件夹 查找作业 拷贝作业 </div> |
| 3.输入要构成的文件夹名并按 [ENT]； | 输入文件夹名 [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 数据管理 文件夹名? =>G01 </div> |
| 显示窗返回到菜单显示。 | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 数据管理 正在创建文件夹 G01 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 数据管理 创建成功 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 数据管理 1/2 ▶生成文件夹 查找作业 拷贝作业 </div> |

查找一个作业

除了坐标文件外，本选择按照记录模式的设置可以方便地找到文件夹内(数据卡)或内存中的一个作业。

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1.按[MENU]再按[▲]或[▼]直到显示“数据管理”; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 主菜单 2/2 ▶数据管理 格式化 |
| 2.按 [ENT] 并在菜单模式下按 [▲] 或 [▼] 至显示“查找作业”屏幕，然后再按 [ENT]; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 数据管理 1/2 生成文件夹 ▶查找作业 拷贝作业 |
| 3.按[▲]或[▼]选择一个文件夹，按 [ENT] 键; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 选择文件夹 1 ▶G01 G02 G03 |
| 4.按[▲]或[▼]选择一个作业数据类型，按[ENT]键; | [ENT] | 查找作业类型 ▶标准测量模式 线路测量模式 检校模式 |
| 5.按[▲]或[▼]键找到一个作业。 | [ENT] | 选择作业 1 ▶J01 J02 J03 |
| ●按[ESC]键,显示屏返回到菜单显示 | | |

复制作业

数据卡内的作业数据可以复制到内存，反之亦然

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1.按[MENU]再按[▲]或[▼]直到显示“数据管理”; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 主菜单 2/2 ▶数据管理 格式化 |
| 2.按 [ENT] 并在菜单模式下按 [▲] 或 [▼] 至显示“拷贝作业”屏幕，然后再按 [ENT]; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 数据管理 1/2 生成文件夹 查找作业 ▶拷贝作业 |
| 3.按[▲]或[▼]选择 SD 卡，按 [ENT] 键; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 拷贝自 内存 ▶SD 卡 |
| 4.按[▲]或[▼]选择一个作业文件夹，按[ENT]键; | [ENT] | 选择文件夹 1 ▶G01 G02 G03 |
| 5.按[▲]或[▼]选择一个作业数据类型，按[ENT]键; | [ENT] | 作业类型 ▶标准测量模式 线路测量模式 检校模式 |
| 6.按[▲]或[▼]键找到一个作业，按[ENT]键; | [ENT] | 标准测量模式 1 ▶J01 J02 J03 |
| 7.按[▲]或[▼]选择 SD 卡，按 [ENT]键; | [▲] 或 [▼] [ENT] | |

| | | |
|--|--|----------------------------|
| | | <p>拷贝到 内存 ▶SD卡</p> |
|--|--|----------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8.按[▲]或[▼]选择一个文件夹，按[ENT]键；</p> | <p>[▲] 或 [▼] [ENT]</p> | <p>选择文件夹 1 G01 ▶G02 G03</p> <p>数据管理 拷贝成功</p> <p>数据管理 生成文件夹 查找作业 ▶拷贝作业</p> |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

删除作业

按照“数据输出”的设置，可将存储在数据卡或内存中的作业数据删除。

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|---------|-----|-----|
|---------|-----|-----|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.按[MENU]再按[▲]或[▼]直到显示“数据管理”;</p> <p>2.按[ENT]并在菜单模式下按[▲]或[▼]至显示“删除作业”屏幕,然后再按[ENT];</p> <p>3.按[▲]或[▼]选择作业文件夹,按[ENT]键;</p> <p>4.按[▲]或[▼]选择一个作业类型,按[ENT]键;</p> <p>5.按[▲]或[▼]选择一个作业,按[ENT]键;</p> <p>6.按[▲]或[▼]键找到一个作业,按[ENT]键。</p> | <p>[▲] 或 [▼] [ENT]</p> <p>[▲] 或 [▼] [ENT]</p> <p>[▲] 或 [▼] [ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>[ENT]</p> <p>[ENT]</p> | <div data-bbox="682 152 969 272"> <p>主菜单 ▶数据管理 格式化</p> </div> <div data-bbox="682 310 969 430"> <p>数据管理 ▶删除作业 检查容量 文件输出</p> </div> <div data-bbox="682 467 969 587"> <p>选择文件夹 1 ▶G01 G02 G03</p> </div> <div data-bbox="682 625 969 745"> <p>作业类型 标准测量模式 ▶线路测量模式 检校模式</p> </div> <div data-bbox="682 782 969 902"> <p>线路测量模式 1 ▶J01 J02 J03</p> </div> <div data-bbox="682 940 969 1060"> <p>数据管理 删除? 标准测量:J01 是:[ENT] 否:[ESC]</p> </div> <div data-bbox="682 1097 969 1218"> <p>数据管理 删除成功</p> </div> <div data-bbox="682 1255 969 1375"> <p>选择文件夹 1 ▶G01 G02 G03</p> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

检查内存或数据卡的容量

可按下列方法检查内存或数据卡的容量

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.按[MENU]再按[▲]或[▼]直到显示“数据管理”; | [▲] 或 [▼] [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 主菜单 2/2 ▶数据管理 格式化 </div> |
| 2.按 [ENT] 并在菜单模式下按 [▲] 或 [▼] 至显示“检查容量”屏幕，然后再按 [ENT]; | [▲] 或 [▼] [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 数据管理 2/2 删除作业 ▶检查容量 文件输出 </div> |
| 3.按[▲]或[▼]选择内存，按 [ENT] 键; | [▲] 或 [▼] [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 检查容量 ▶内存 SD卡 </div> |
| 4.按[ENT]键; | [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 检查容量 内存:96% 按任意键退出 </div> |
| | [ENT] | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 检查容量 ▶内存 SD卡 </div> |

输出内存或数据卡中的文件


文件夹或内存中的作业能够输出到外部设备。

| 操作过程 | 操作 | 显示 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1.按[MENU]再按[▲]或[▼]直到显示“数据管理”; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 主菜单 2/2 ▶数据管理 格式化 |
| 2.按 [ENT] 并在菜单模式下按 [▲] 或 [▼] 至显示“文件输出”屏幕, 然后再按 [ENT]; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 数据管理 2/2 删除作业 检查容量 ▶文件输出 |
| 3.按[▲]或[▼]选择内存, 按 [ENT] 键; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 选择数据 ▶内存 SD 卡 |
| 4.按[▲]或[▼]选择作业类型, 按 [ENT]键; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 作业类型 ▶标准测量模式 线路测量模式 检校模式 |
| 5.按[▲]或[▼]选择作业文件, 按 [ENT]键; | [▲] 或 [▼] [ENT] | 标准测量模式 1 ▶J01 J02 J03 |
| 6.按[ENT]键; | [ENT] | 数据管理 发送数据文件 是:[ENT] 否:[ESC] |
| 7.当输出完成, 返回到“文件输出”屏幕; | | 数据管理 正在发送 标准测量模式 J01 |

8 设置模式

设置模式是用来设置水准测量的各种选择项，可使用户选择测量单位、通信参数等。关机后，设置保持不变。

设置模式菜单

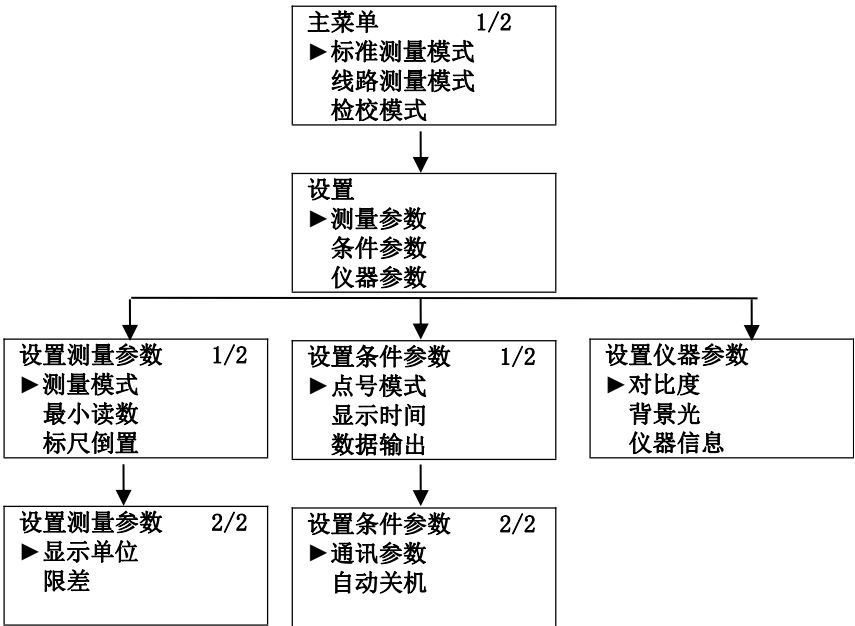

1.测量模式:

用于设置测量方式,选择如下测量方法之一:N次测量,单次测量或连续测量,当需要进行高精度测量时建议适当加大N次平均测量的次数。

| 选项 | 说明 |
|----|-----------------|
| N | 设定N次测量, N可取1~99 |
| 单次 | 单次测量模式 |
| 连续 | 连续测量模式 |

2.最小读数:

设置水准仪最小读数单位

| 选项 | 说明 |
|----|--------|
| 标准 | 0.1mm |
| 精密 | 0.01mm |

3.标尺倒置:

用于实现标尺倒置测量,测量方法参见“标尺倒置模式”

| 选项 | 含义 |
|-----|-----------|
| 不使用 | 不使用标尺倒置模式 |
| 使用 | 使用标尺倒置模式 |

4.显示单位:

显示的单位选择

| 选项 | 说明 |
|----|-----------------------------------------|
| m | 测量单位:m(米) |
| ft | 测量单位:US.ft(美国.英尺) 1m=3.28083333333333ft |

5.数据输出:

该选项用于确定是否存储数据以及存储在什么地方,请参见“设置记录模式(数据输出)”

| 选项 | 含义 |
|-----|------------|
| 内存 | 测量数据存入内存 |
| SD卡 | 数据存入SD存储卡 |
| USB | 使仪器与电脑进行通讯 |

| | |
|---|---------|
| 关 | 测量数据不存储 |
|---|---------|

5.点号模式

选定点号序列递增或递减。

6.显示时间:

设置显示持续时间,用于确定某一屏幕显示直到下一个屏幕显示之前的持续显示时间

| 显 示 | 说 明 |
|--------|-----------------|
| 选择 M 秒 | 可设置持续显示时间 1~9 秒 |

7.通讯参数

用于设置各项通讯参数

| 一级菜单 | 二级菜单 | 含 义 |
|------|-------|-------------------------------------|
| 标准参数 | ----- | 标准设置 (波特率:9600, 数据位:8,停止位:1,无校检) |
| 用户设置 | 波特率 | 波特率:300/600/1200/2400/4800/9600 |
| | 奇偶校验 | 校验位: 奇/偶/无 |

8.自动关机:

选择仪器自动关机功能打开或关闭

若该项设为打开,则当仪器无按键操作达 5 分钟后,仪器就会自动关机

| 选 项 | 说 明 |
|-----|-------------|
| 开 | 自动关机模式为 ON |
| 关 | 自动关机模式为 OFF |

9.对比度:

用于选择显示屏的对比度,级别分为九级

| 显 示 | 含 义 |
|-------|---------------|
| 对比度调节 | 可设置九级亮度中的一个等级 |

10.背景光:

可用于设置屏幕背景光打开或关闭。

11.仪器信息:

可查看的仪器信息:仪器型号,仪器机号,出厂日期。

12.限差:

在线路测量时，用户可以设置是否使用各个限差并设置限差的范围。限差包括：
 前后视距差：测站的前后视距的差值的限差，如果测量时超过限差，用户可以按“REP”对本站的数据重新测量，也可以忽略后继续新的测量；

累积视距差：从本测站到起始点的各站的视距差的和，用户可以查阅本值后对以后的测量视距进行调整；

高差限差：本测站前后视测量的高差得限值，测量值大于此值时报警，用户可以忽略或重新进行测量；

高差之差限差：针对后前前后，后后前前，往返测过程中两次后前的高差的比较差值而设定的限差；

视距限值：设定允许测量的最远和最近的视距；

高度限值：设定允许测量的高度范围；

更改设置模式

[实例 1]设置测量次数为 3 次

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 1.在菜单模式或测量之前按[SET]键,会显示“设置”屏幕； | [SET] | 主菜单 1/2 ▶标准测量模式 线路测量模式 检校模式 |
| 2.按 [▲] 或 [▼] 选择“测量参数”，然后再按 [ENT]； | [▲] 或 [▼] [ENT] | 设置 ▶测量参数 条件参数 仪器参数 |
| 3.按 [▲] 或 [▼] 选择“测量模式”，然后再按 [ENT]； | [▲] 或 [▼] [ENT] | 设置测量参数 1/2 ▶测量模式 最小读数 倒置标尺模式 |
| 4.按 [▲] 或 [▼] 选择“N 次测量模式”，然后再按 [ENT]； | [▲] 或 [▼] [ENT] | 设置测量模式 单次测量模式 ▶N 次测量模式 连续测量模式 |
| 5.输入 3，按[ENT]键。 | 3 [ENT] | 设置测量模式 测量次数 N=3_ (1-99) |

- 采用多次测量的平均值时，可以提高测量的精度。

9 电池的使用与充电

机载充电电池为 NB-21

● 充电

- 1.将充电器 NC-VI插头插入到电池 NB-21;
 - 2.将充电器电源端插头插到电源插座上，NC-VI输入电压为 AC110V~220V，充电电流为 450mA，电池充电时，充电器上的红色指示灯亮，绿灯亮表示充电结束;
 - 3.充电时间约为 5 个小时;
 4. 将充电器电源端插头从电源插座上拔下来;
- 注: a.充电应在环境温度为 10℃~40℃的室内进行;
- b.超过建议的充电时间会缩短电池寿命;
 - c.存放时，电池会放电。长时间存放后使用仪器应对电池进行检查;
 - d.当仪器长时间存放时，应在 30℃或更低的环境下，并且应每三、四个月充一次。

10 检校模式




圆水准器的检校

- 1.将仪器安置在三脚架上，利用三个脚螺旋使圆水准器气泡精确位于中心;
- 2.将望远镜绕竖轴旋转 180° 如果气泡偏离中心，则须按下列步骤进行校正;
 - a.首先找到气泡偏移方向是的圆水准器校正螺丝，然后固紧该螺丝，使气泡返回总偏移量的一半;
 - b.用三个脚螺旋重新整平圆水准器;
 - c.此时当望远镜绕竖轴旋转时气泡保持居中状态，如果泡不居中则应重复在上校正操作，直到望远镜旋转时气泡一直保持居中为止。

仪器的视准线误差

方法类型 A

1. 两标尺约相距 50 米，要中间位置架设三脚架，在三脚架上安置仪器；
2. 整平仪器；
3. 检校步骤如下：

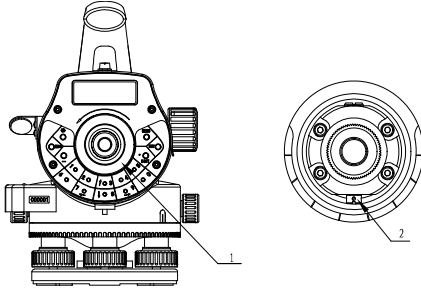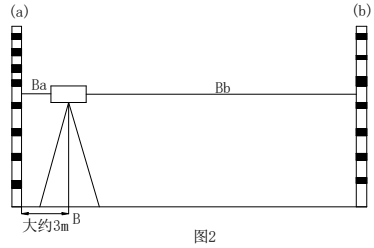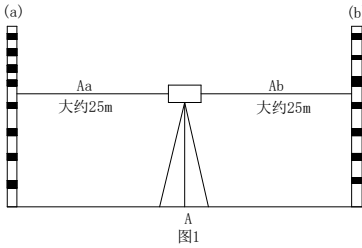

| 操 作 过 程 | 操 作 | 显 示 |
|------------------|----------|-----|
| 1. 在菜单屏幕“检校模式”提示 | ▲] 或 [▼] | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>下,按 [ENT];</p> <p>2.按 [▲] 或 [▼] 选择方法类型, 然后再按 [ENT];</p> | <p>[ENT]</p> <p>[▲] 或 [▼]</p> <p>[ENT]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 主菜单 1/2 标准测量模式 线路测量模式 ▶ 检校模式 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 检校模式 ▶ 方法 A 方法 B </div> |
| <p>3. 输入作业号, 然后再按 [ENT];</p> <p>4.输入注记 1, 然后再按[ENT];</p> <p>5.输入注记 2, 然后再按[ENT];</p> <p>6.输入注记 3, 然后再按[ENT];</p> <p>7.瞄准 a 点的标尺并按[MEAS] (见图 1)这时, 测量并显示 Aa;</p> <p>8.瞄准 b 点的标尺并按[MEAS] (见图 1)这时, 测量并显示 Ab;</p> | <p>作业号 [ENT]</p> <p>注记 1 [ENT]</p> <p>注记 2 [ENT]</p> <p>注记 3 [ENT]</p> <p>[MEAS]</p> <p>[MEAS]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 检校模式 作业? =>J01 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 检校模式 注记 #1 =>1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 检校模式 注记 #2 =>2 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 检校模式 注记 #3 =>3 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 检校模式 方法 A 点:A 标尺:a a←-----A-----b 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 检校模式 方法 A 点:A 标尺:a Aa 标尺:1.0567m N:3 δ :0.02mm </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 检校模式 方法 A 点:A 标尺:b a-----A----->b 按[MEAS]开始测量 </div> |

| | | |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9.将仪器移至 B 点,然后整平仪器;(见图 2) 此时可以关仪器的电源以节约电池的电量;</p> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 检校模式 方法 A 点:A 标尺:b Ab 标尺:1.0567m N:3 δ :0.02mm </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 检校模式 方法 A 移动 A----->B 重新安置仪器 </div> |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10.瞄准 a 点的标尺并按 [MEAS] (见图 1) 这时,测量并显示 Ba;</p> <p>11.瞄准 b 点的标尺并按 [MEAS] (见图 1) 这时,测量并显示 Ab;</p> <p>12.显示改正值 要继续校正,请按 [ENT] 键;</p> <p>13.按 [ENT] 键,显示 b 点的标尺读数;</p> <p>14.翻转 b 点的标尺读数,拆下</p> | <p>[MEAS]</p> <p>[MEAS]</p> <p>[ENT]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 检校模式 方法 A 点:B 标尺:a a←-B-----b 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 检校模式 方法 A 点:B 标尺:a Ba 标尺:1.0567m N:3 δ :0.02mm </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 检校模式 方法 A 点:B 标尺:b a---B----->b 按[MEAS]开始测量 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 检校模式 方法 A 点:B 标尺:b Bb 标尺:1.0567m N:3 δ :0.02mm </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 检校模式 方法 A 校准值 +0.0000m(+0.1") 存储[ENT] 否[ESC] </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 检校模式 方法 A 十字丝检校? 是:[ENT] 否:[ESC] </div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>目镜护罩 1,用拨针旋转目镜下方的十字丝校正螺钉 2;(此调整需要专业人士操作)</p> <p>15.瞄准标尺进行人工读数,上下移动十字丝,直至水平线与上述正确读数一致;</p> <p>16.按 [ENT] 键,显示返回到检校菜单;</p> | <p>[ENT]</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>检校模式 方法 A 十字丝检校? Bb 标尺:1.0567m</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>主菜单 1/2 标准测量模式 线路测量模式 ▶ 检校模式</p> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 要停止检校过程,只要在步骤(1)至(11)任何时候按 [ESC] 即可;
- 当显示错误信息时,按 [ESC] 并继续检校过程。

方法类型 B

1.如图 1 所示,将仪器安置三脚架上,并使脚架位于相距约 50 米的两根水准之间的 A 处,A、B 两点将两水准尺间的距离分成三个等分;

2.整平仪器;

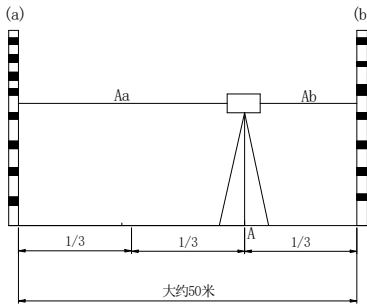


图1

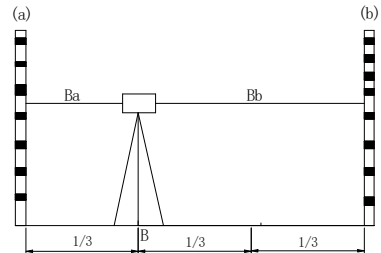


图2

3.检校步骤与方法 A 基本相同:

11 仪器的运输、存贮和清洁

运输

1. 野外测量中可以将仪器放在原包装箱内或者将固定仪器的角架直立放在肩上保

持仪器向上；

2. 公路运输时仪器箱之间不能太松散，否则汽车的颠簸会引起仪器的碰撞。一般在公路运输中要把仪器装在专用的运输箱中；
3. 当在飞机、火车或轮船上运输时，必须把仪器装在原包装箱或运输箱中，以防止颠簸和碰撞对仪器的损坏；
4. 电池的运输：应该充分了解国内和国际的相关法规。办理运输前，一定要与有关运输公司协商好。

存贮

1. 保管仪器要注意温度限制，特别是炎热的夏季放置仪器的车内温度；
2. 在仪器需要长时间储藏的时候，请取出电池以避免电池泄漏损坏仪器；
3. 不要将潮湿的仪器在未擦干前装箱。

清洁

1. 使用后清洁仪器

- a. 当仪器沾上海水时，应有湿布擦去盐水，然后用干布擦干。不要将潮湿的仪器放入仪器箱中。应使仪器和仪器箱在干燥的环境中凉干；
 - b. 用干净的刷子刷去仪器上的灰尘并用软布擦去，不要用压缩空气来吹；
 - c. 用干净的刷子刷去仪器物镜上的灰尘，酒精和乙醚的混合物可用来擦拭透镜表面，用棉布沾上轻轻地擦，布上不应有油和胶水；
2. 当擦拭塑料部分时，不要使用稀释剂和苯等易挥发性溶液，但可用中性清洁剂或水；
 3. 长期使用后，请检查三角架的每一部分，螺丝、制动部分是否松动；
 4. 使用后擦干净条码标尺，条码尺的清洁度会影响到测量的精度；
用干净的刷子刷去标尺表面或联接处的灰尘，并用湿布和干布擦拭；不要使用稀释剂和苯等易挥发性溶液；
 5. 安全存放条码标尺：建议用布盖好标尺条码及联接处，使之受到保护。

12 技术指标

| | | | |
|-------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| 技术指标 | | 仪器型号 | CL-07 |
| | | | |
| 高程测量精度(每公里往返测标准差) | 电子读数 | 0.7mm | |
| | 光学读数 | 2.0mm | |
| 距离测量精度 | 电子读数 | $D \leq 10m: 10mm; D > 10m: D * 0.001$ | |
| 测程 | 电子读数 | 1.8m~105m | |
| 最小显示 | 高差 | 0.1mm/0.01mm | |
| | 距离 | 0.1/1cm | |
| 测量时间 | | 一般条件下小于 3 秒 | |
| 望远镜 | 放大倍率 | 32× | |
| | 视场角 | 1°30′ | |
| | 视距乘常数 | 100 | |
| | 视距加常数 | 0 | |
| 补偿器 | 类型 | 磁阻尼摆式补偿器 | |

| | | |
|---------|------|----------------------------------------------|
| | 补偿范围 | $>\pm 12'$ |
| | 补偿精度 | $0.30''/1'$ |
| 数据存储 | 内存 | 16MBit, 20000 点, 256 个文件 |
| | 点号 | 递增/递减 |
| | 接口 | USB |
| | 外部存储 | SD 卡 |
| 圆水准器灵敏度 | | $8'/2\text{mm}$ |
| 自动断电 | | 5 分钟/OFF |
| 水平度盘 | 刻度值 | $1^\circ/1\text{gon}^\circ$ |
| 防尘防水 | | IP54 |
| 显示器 | | 带照明的 160*64 点阵液晶 |
| 工作温度 | | $-20^\circ\text{C}\sim 50^\circ\text{C}$ |
| 尺寸 | | 250mm(长) \times 160mm(宽) \times 220mm(高) |
| 重量 | | 2.5kg |

生产商：常州市新瑞得仪器有限公司
地址：江苏省常州市青龙路 11 号
邮编：213000
电话：0519-88858000
传真：0519-88867687